



Resposta ao Requerimento nº 1200/2023

Autoria: MAYR

Assunto: *Informações sobre hidrantes no Município.*

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Com nossos cordiais cumprimentos, e em resposta ao Requerimento em epígrafe, vimos transmitir-lhe as informações precedentes disponibilizadas pelas áreas competentes da municipalidade, solicitando sejam encaminhadas ao autor da propositura.

Sem mais para o momento, registramos protestos de elevada estima e consideração.

Valinhos, 10 de outubro de 2023.

LUCIMARA ROSSI DE GODOY

Prefeita Municipal

Exmo. Sr.

SIDMAR RODRIGO TOLOI

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos



DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
AUTARQUIA MUNICIPAL

Valinhos, 6 de outubro de 2023

OFÍCIO Nº 359/2023 – PRES/DAEV

Ref.: Ofício nº 256/2023

Assunto: Resposta para o Requerimento nº 1200/2023 – “*Informações sobre hidrantes no município*”

Prezado Senhor,

É o presente para, cumprimentando Vossa Senhoria, e em atendimento ao requerido, informar:

1) Quantos hidrantes estão catalogados na cidade pela Prefeitura?

No painel de informações disponibilizado pelo Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar do Estado de São Paulo, estão registrados 60 pontos de abastecimento. Contudo, no ‘Relatório de Operacionalidade dos Hidrantes Urbanos’, elaborado pelo Departamento de Operação do Departamento de Águas e Esgotos de Valinhos (DAEV), estão listados 95 hidrantes.

2) A Municipalidade tem conhecimento sobre a perfeita funcionalidade destes hidrantes?

É importante contextualizar que o Departamento de Águas e Esgotos de Valinhos (DAEV) concluiu em abril de 2023 o ‘Relatório de Operacionalidade dos Hidrantes Urbanos’, iniciado em março de 2022. Este trabalho visou vistoriar e diagnosticar as condições operacionais dos hidrantes urbanos no município de Valinhos, embasado no painel de informações disponibilizados pelo Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo.

Foi gerado, então, o relatório diagnóstico e de operacionalidade de todos os hidrantes urbanos conhecidos do sistema público, contemplando a realização de teste de vazão de cada um deles e apontando as suas condições operacionais, bem como as ações de manutenção e sinalização que precisariam ser feitas.

A partir disso foram tomadas as ações para correção das anomalias encontradas durante as inspeções que resultaram no relatório de diagnóstico e operacionalidade dos hidrantes, ações estas que incluíram: regularização do passeio de hidrantes, sinalização de solo e viária conforme Instrução Técnica (IT) nº 34/2019 do Corpo de



DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

AUTARQUIA MUNICIPAL

Bombeiro da Polícia Militar do Estado de São Paulo, pintura do corpo dos hidrantes, aquisição e instalação de conexões (tampas e buchas) faltantes, localização de registros de hidrantes e reparo em registros e válvulas.

Durante este período foram identificados, além dos 81 hidrantes, mais 14 instalados no sistema público, os quais foram listados no Anexo I do citado relatório. Ainda durante o período foi verificado que os hidrantes estão em funcionamento e aptos para utilização. Contudo, como não faziam parte do escopo inicial do trabalho, não passaram por melhorias e adequações, tornando-se, portanto, o foco da continuidade de trabalho nos próximos meses.

3) Com que regularidade estes hidrantes são vistoriados? A quem compete esta vistoria?

Conforme Instrução Técnica nº 34/2019, sobre Hidrante urbano, do Corpo de Bombeiros, a corporação deverá realizar inspeções periódicas, programadas ou eventuais, conforme normatização própria, com a finalidade de mensurar a funcionalidade dos hidrantes urbanos e enviar os resultados ao respectivo município ou a operadora do sistema de abastecimento de água para controle ou execução de manutenção.

Ainda de acordo com a mesma instrução técnica, o Corpo de Bombeiros deve solicitar ao município ou a operadora do sistema de abastecimento de água a manutenção dos hidrantes urbanos, considerando a natureza do reparo do componente do sistema, de forma a mantê-los sempre em perfeitas condições de funcionamento.

4) Todos os hidrantes estão demarcados? Há previsão de demarcar aqueles não demarcados?

Reitera-se o respondido na pergunta nº 2, seguindo para conhecimento a íntegra do relatório como anexo deste ofício à ciência.

Sendo o que cabia a esta Autarquia informar, colocamo-nos à disposição para demais esclarecimentos que porventura se façam necessários.


Engº Walter Gasi
Presidente do DAEV

Ao Ilmo. Sr.

DRº MATHEUS MÁRCIO MARINELLI GONDIM GALBES

Diretor do Departamento de Assuntos Institucionais

Secretaria de Governo - Prefeitura Municipal de Valinhos

Rua Antônio Carlos, 301, Centro, Valinhos, CEP: 13270-005

Nesta



Hidrantes Urbanos do Município de Valinhos

Relatório de Operacionalidade





1. INTRODUÇÃO

Este trabalho, inicialmente, visou vistoriar e diagnosticar as condições operacionais dos hidrantes urbanos no município de Valinhos, embasado no painel de informações disponibilizados pelo Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo, no endereço eletrônico: <http://bombeiros.sp.gov.br/hidrantes/02municipios/3556206191.html>.

Além dos hidrantes catalogados pelo Corpo de Bombeiros, o Departamento de Águas e Esgotos de Valinhos, através da Divisão de Operação do Sistema de Água do Departamento de Operação, identificou, catalogou e vistoriou mais 21 (vinte e um) hidrantes urbanos instalados no sistema público que não estão catalogados no painel de informações do Corpo de Bombeiros e, portanto, não são conhecidos e vistoriados pelo mesmo.

Em março de 2022 foi gerado o relatório Diagnóstico e de Operacionalidade de todos os hidrantes urbanos conhecidos do sistema público, realizando o teste de vazão de cada um deles e apontando suas condições operacionais, bem como as ações de manutenção e sinalização que precisariam ser feitas.

Durante este período - entre março de 2022 e março de 2023 - foram tomadas as ações para correção das anomalias encontradas durante as inspeções que resultaram no relatório de Diagnóstico e Operacionalidade dos hidrantes, ações estas que incluíram: regularização do passeio de hidrantes, sinalização de solo e viária conforme IT 34/2019 do Corpo de Bombeiro da Polícia Militar do Estado de São Paulo, pintura do corpo dos hidrantes, aquisição e instalação de conexões (tampas e buchas) faltantes, localização de registros de de hidrantes e reparo em registros e válvulas.

Durante este período, foram identificados, além dos 81 (oitenta e um hidrantes), mais 14 (quatorze) hidrantes instalados no sistema público, os quais foram listados no Anexo I do presente relatório. Ainda durante este período foi verificado que os mesmos estão em funcionamento e aptos para utilização. Contudo, como os mesmos não faziam parte do escopo inicial do trabalho, não passaram por melhorias e adequações, tornando-se portanto o foco da continuidade deste trabalho nos próximos meses.

Como fruto deste trabalho, em abril de 2023, vimos entregar o presente relatório, o qual sugerimos o envio ao Corpo de Bombeiros do município de Valinhos afim de que os dados dos 21 novos hidrantes catalogados sejam incluídos no painel de informações que é público e fica permanentemente disponível com informações atualizadas no endereço eletrônico supracitado. Sugere-se ainda, que os outros 14 (quatorze) hidrantes (listados no Anexo I) também já sejam incorporados ao painel de informações, uma vez que embora



‘DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal

ainda necessite passar por melhorias e adequações, estão disponíveis no sistema público e aptos para utilização, podendo ser importantes em casos de emergências.

Ciente da importância permanência dos hidrantes urbanos em plenas condições de uso, o Departamento de Águas e Esgotos de Valinhos, no desempenho de suas funções, espera ter contribuído e continuar contribuindo para melhor prestação de serviço possível em casos emergências que implique em necessidade de pontos de abastecimento de água pelo Corpo de Bombeiros.

Abaixo apresentamos a situação atual de operacionalização de cada um dos hidrantes urbanos, através de uma comparação do cenário em março de 2022 e março de 2023 e uma lista resumo (Anexo II) que identifica 87 (oitenta e sete hidrantes) disponíveis no sistema público aptos a serem utilizados em casos de emergência, ou seja, um aumento de quase 50% dos hidrantes previamente catalogados pelo Corpo de Bombeiros.



HIDRANTES OPERANTES VISTORIADOS E CATALOGADOS NA LISTA DO CORPO DE BOMBEIRO DE VALINHOS



‘DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal

ID	Tipo	Endereço	Município	Vistoria do CB 2021	Situação	Vazão
7420	Coluna	AVENIDA INDEPENDENCIA 1231 PROX A ESQ COM A RUA PEDRO ALVARES CABRAL	VALINHOS	10/12/2021	POSSÍVEL DE USO	EXCELENTE

ID	Tipo	Endereço	Município	Última Vistoria DAEV	Situação	Vazão	Responsável(is)
7420	Coluna	AVENIDA INDEPENDENCIA 1231 PROX A ESQ COM A RUA PEDRO ALVARES CABRAL	VALINHOS	Março/2023	POSSÍVEL DE USO	EXCELENTE	Marcello / Ricardo Faria

ANTES





**‘DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal**

DEPOIS



Conclusão: Hidrante funcionando corretamente, com excelente vazão. Registros acessíveis e manobráveis. Pintura de solo, viária e hidrante conforme IT 34/2019 – Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo.



‘DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal

ID	Tipo	Endereço	Município	Última Vistoria do CB	Situação	Vazão
13840	Subterrâneo	RUA HUGO BAMPA DEFRONTE AO BLOCO 137 G	VALINHOS	13/12/2021	POSSÍVEL DE USO	MÉDIA

ID	Tipo	Endereço	Município	Última Vistoria DAEV	Situação	Vazão	Responsável(is)
13840	Subterrâneo	RUA HUGO BAMPA DEFRONTE AO BLOCO 137 G	VALINHOS	Março/2023	POSSÍVEL DE USO	FRACA	Marcello / Ricardo Faria

ANTES





**‘DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal**

DEPOIS



Conclusão: Hidrante funcionando corretamente, com vazão fraca. É a vazão/pressão disponível neste ponto. Registros acessíveis e manobráveis.
Pintura de solo, viária e hidrante conforme IT 34/2019 – Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo.



‘DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal

ID	Tipo	Endereço	Município	Última Vistoria do CB	Situação	Vazão
7882	Coluna	ESTRADA DO JEQUITIBA 1054 DEFRONTE AO RESIDENCIAL VILLAGGIO FIORENTINO	VALINHOS	13/12/2021	POSSÍVEL DE USO	MÉDIA

ID	Tipo	Endereço	Município	Última Vistoria DAEV	Situação	Vazão	Responsável(is)
7882	Coluna	ESTRADA DO JEQUITIBA 1054 DEFRONTE AO RESIDENCIAL VILLAGGIO FIORENTINO	VALINHOS	Março/2023	POSSÍVEL DE USO	BOA	Marcello / Ricardo Faria

ANTES





‘DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal

DEPOIS



Conclusão: Hidrante funcionando corretamente, com boa vazão. Registros acessíveis e manobráveis. Pintura de solo, viária e hidrante conforme IT 34/2019 – Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo.




‘DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal

ID	Tipo	Endereço	Município	Última Vistoria do CB	Situação	Vazão
7433	Coluna	RUA ANTONIO CARLOS DEFRONTE A RUA DOUTOR HEITOR PENTEADO	VALINHOS	13/12/2021	POSSÍVEL DE USO	MÉDIA

ID	Tipo	Endereço	Município	Última Vistoria DAEV	Situação	Vazão	Responsável(is)
7433	Coluna	RUA ANTONIO CARLOS DEFRONTE A RUA DOUTOR HEITOR PENTEADO	VALINHOS	Março/2023	POSSÍVEL DE USO	BAIXA	Marcello / Ricardo Faria

ANTES

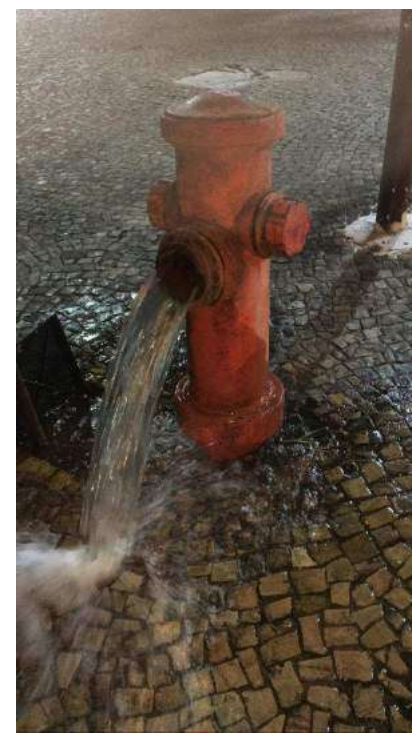



**‘DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal**

DEPOIS



Conclusão: Hidrante funcionando corretamente, com vazão média. É a vazão/pressão disponível neste ponto da rede. Registros acessíveis e manobráveis. Pintura de solo, viária e hidrante conforme IT 34/2019 – Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo.



‘DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal

ID	Tipo	Endereço	Município	Última Vistoria do CB	Situação	Vazão
13839	Subterrâneo	RUA ÍTALO BORDINI DEFRONTE AO BLOCO 122 C	VALINHOS	13/12/2021	POSSÍVEL DE USO	MÉDIA

ID	Tipo	Endereço	Município	Última Vistoria DAEV	Situação	Vazão	Responsável(is)
13839	Subterrâneo	RUA ÍTALO BORDINI DEFRONTE AO BLOCO 122 C	VALINHOS	Março/2023	POSSÍVEL DE USO	BOA	Marcello / Ricardo Faria

ANTES





‘DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal

DEPOIS



Conclusão: Hidrante funcionando corretamente, com vazão boa. Registros acessíveis e manobráveis. Pintura de solo, viária e hidrante conforme IT 34/2019 – Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo.



‘DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal

ID	Tipo	Endereço	Município	Última Vistoria do CB	Situação	Vazão
8019	Coluna	RUA ANTONIO VALENTE 2860 PROX A ESQ DA RUA DOUTOR MARINO COSTA TERRA	VALINHOS	13/12/2021	POSSÍVEL DE USO	FRACA

ID	Tipo	Endereço	Município	Última Vistoria DAEV	Situação	Vazão	Responsável(is)
8019	Coluna	RUA ANTONIO VALENTE 2860 PROX A ESQ DA RUA DOUTOR MARINO COSTA TERRA	VALINHOS	Março/2023	POSSÍVEL DE USO	BOA	Marcello / Ricardo Faria

ANTES





‘DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal

DEPOIS



Conclusão: Hidrante funcionando corretamente, com vazão boa. Registros acessíveis e manobráveis. Pintura de solo, viária e hidrante conforme IT 34/2019 – Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo.



‘DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal

ID	Tipo	Endereço	Município	Última Vistoria do CB	Situação	Vazão
12568	Coluna	RUA DOZE DE OUTUBRO 250 ESQUINA COM A ALAMEDA ARGEL	VALINHOS	13/12/2021	POSSÍVEL DE USO	MEDIA

ID	Tipo	Endereço	Município	Última Vistoria DAEV	Situação	Vazão	Responsável(is)
12568	Coluna	RUA DOZE DE OUTUBRO 250 ESQUINA COM A ALAMEDA ARGEL	VALINHOS	Março/2023	POSSÍVEL DE USO	MEDIA	Marcello / Ricardo Faria

ANTES





‘DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal

DEPOIS



Conclusão: Hidrante funcionando corretamente, com vazão média. É a vazão/pressão disponível neste ponto da rede. Registros acessíveis e manobráveis. Pintura de solo, viária e hidrante conforme IT 34/2019 – Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo.



‘DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal

ID	Tipo	Endereço	Município	Última Vistoria do CB	Situação	Vazão
7851	Subterrâneo	AV ONZE DE AGOSTO ENTRE A RUA BARAO DE MAUA E A RUA DR ANTONIO DE CASTRO PRADO DEFRENTE AO SUPERMERCADO CAETANO	VALINHOS	13/12/2021	POSSÍVEL DE USO	MEDIA

ID	Tipo	Endereço	Município	Última Vistoria DAEV	Situação	Vazão	Responsável(is)
7851	Subterrâneo	AV ONZE DE AGOSTO ENTRE A RUA BARAO DE MAUA E A RUA DR ANTONIO DE CASTRO PRADO DEFRENTE AO SUPERMERCADO CAETANO	VALINHOS	Março/2023	POSSÍVEL DE USO	MEDIA	Marcello / Ricardo Faria

ANTES





**‘DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal**

DEPOIS



Conclusão: Hidrante funcionando corretamente, com vazão média. É a vazão/pressão disponível neste ponto da rede Registros acessíveis e manobráveis. Pintura de solo, viária e hidrante conforme IT 34/2019 – Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo.



‘DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal

ID	Tipo	Endereço	Município	Última Vistoria do CB	Situação	Vazão
13815	Subterrâneo	RUA MARIA FONSECA DE CARVALHO DEFRONTE A RUA HORACIO SALES CUNHA	VALINHOS	13/12/2021	POSSÍVEL DE USO	EXCELENTE

ID	Tipo	Endereço	Município	Última Vistoria DAEV	Situação	Vazão	Responsável(is)
13815	Subterrâneo	RUA MARIA FONSECA DE CARVALHO DEFRONTE A RUA HORACIO SALES CUNHA	VALINHOS	Março/2023	POSSÍVEL DE USO	BOA	Marcello / Ricardo Faria

ANTES





‘DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal

DEPOIS



Conclusão: Hidrante funcionando corretamente, com vazão boa. Registros acessíveis e manobráveis. Pintura de solo, viária e hidrante conforme IT 34/2019 – Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo.



‘DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal

ID	Tipo	Endereço	Município	Última Vistoria do CB	Situação	Vazão
12553	Coluna	ROD MUNICIPAL DOS ANDRADAS 1662 DEFR AO CEJA – CENTRO EMPRESARIAL JOAQUIM ARICÓ	VALINHOS	13/12/2021	POSSÍVEL DE USO	MÉDIA

ID	Tipo	Endereço	Município	Última Vistoria DAEV	Situação	Vazão	Responsável(is)
12553	Coluna	ROD MUNICIPAL DOS ANDRADAS 1662 DEFR AO CEJA – CENTRO EMPRESARIAL JOAQUIM ARICÓ	VALINHOS	Março/2023	POSSÍVEL DE USO	EXCELENTE	Marcello / Ricardo Faria

ANTES





**‘DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal**

DEPOIS



Conclusão: Hidrante funcionando corretamente, com vazão excelente. Registros acessíveis e manobráveis. Pintura de solo, viária e hidrante conforme IT 34/2019 – Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo.



‘DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal

ID	Tipo	Endereço	Município	Última Vistoria do CB	Situação	Vazão
12551	Coluna	RUA TREZE DE MAIO ESQUINA COM A RUA ANTONIO CARLOS	VALINHOS	13/12/2021	POSSÍVEL DE USO	MEDIA

ID	Tipo	Endereço	Município	Última Vistoria DAEV	Situação	Vazão	Responsável(is)
12551	Coluna	RUA TREZE DE MAIO ESQUINA COM A RUA ANTONIO CARLOS	VALINHOS	Março/2023	POSSÍVEL DE USO	EXCELENTE	Marcello / Ricardo Faria

ANTES





‘DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal

DEPOIS



Conclusão: Hidrante funcionando corretamente, com vazão excelente. Registros acessíveis e manobráveis. Pintura de solo, viária e hidrante conforme IT 34/2019 – Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo.



‘DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal

ID	Tipo	Endereço	Município	Última Vistoria do CB	Situação	Vazão
12552	Coluna	ROD MUNICIPAL DOS ANDRADAS 1544 DEFRONTA AO COND RESIDL JD FIORELLA	VALINHOS	13/12/2021	POSSÍVEL DE USO	MÉDIA

ID	Tipo	Endereço	Município	Última Vistoria DAEV	Situação	Vazão	Responsável(is)
12552	Coluna	ROD MUNICIPAL DOS ANDRADAS 1544 DEFRONTA AO COND RESIDL JD FIORELLA	VALINHOS	Março/2023	POSSÍVEL DE USO	EXCELENTE	Marcello / Ricardo Faria

ANTES





**‘DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal**

DEPOIS



Conclusão: Hidrante funcionando corretamente, com vazão excelente. Registros acessíveis e manobráveis. Pintura de solo, viária e hidrante conforme IT 34/2019 – Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo.



‘DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal

ID	Tipo	Endereço	Município	Última Vistoria do CB	Situação	Vazão
12554	Coluna	RODOVIA MUNICIPAL DOS ANDRADAS 2500 ATRAS DO CONDOMINIO SANTA ROSA	VALINHOS	13/12/2021	POSSÍVEL DE USO	MÉDIA

ID	Tipo	Endereço	Município	Última Vistoria DAEV	Situação	Vazão	Responsável(is)
12554	Coluna	RODOVIA MUNICIPAL DOS ANDRADAS 2500 ATRAS DO CONDOMINIO SANTA ROSA	VALINHOS	Março/2023	POSSÍVEL DE USO	BOA	Marcello / Ricardo Faria

ANTES





**‘DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal**

DEPOIS



Conclusão: Hidrante funcionando corretamente, com vazão boa. Registros acessíveis e manobráveis. Pintura de solo, viária e hidrante conforme IT 34/2019 – Corpo de Bombeiro da Polícia Militar do Estado de São Paulo.



‘DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal

ID	Tipo	Endereço	Município	Última Vistoria do CB	Situação	Vazão
12555	Coluna	RUA ALBERTO JULIANO SERRA ESQUINA COM A RUA ROSINA FOLEGATTI FERRARI	VALINHOS	13/12/2021	INOPERANTE	FRACA

ID	Tipo	Endereço	Município	Última Vistoria DAEV	Situação	Vazão	Responsável(is)
12555	Coluna	RUA ALBERTO JULIANO SERRA COM RUA ROSINA FOLEGATTI FERRARI – JD S. CECÍLIA	VALINHOS	Março/2023	POSSÍVEL DE USO	BOA	Marcello / Ricardo Faria

ANTES





‘DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal

DEPOIS



Conclusão: Hidrante funcionando corretamente, com vazão boa. Registros acessíveis e manobráveis. Pintura de solo, viária e hidrante conforme IT 34/2019 – Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo.




‘DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal

ID	Tipo	Endereço	Município	Última Vistoria do CB	Situação	Vazão
12567	Subterrâneo	RUA OROZIMBO MAIA 21 ESQUINA COM A RUA DOZE DE OUTUBRO	VALINHOS	13/12/2021	POSSÍVEL DE USO	MÉDIA

ID	Tipo	Endereço	Município	Última Vistoria DAEV	Situação	Vazão	Responsável(is)
12567	Subterrâneo	RUA OROZIMBO MAIA 21 ESQUINA COM A RUA DOZE DE OUTUBRO	VALINHOS	Março/2023	POSSÍVEL DE USO	BOA	Marcello / Ricardo Faria

ANTES

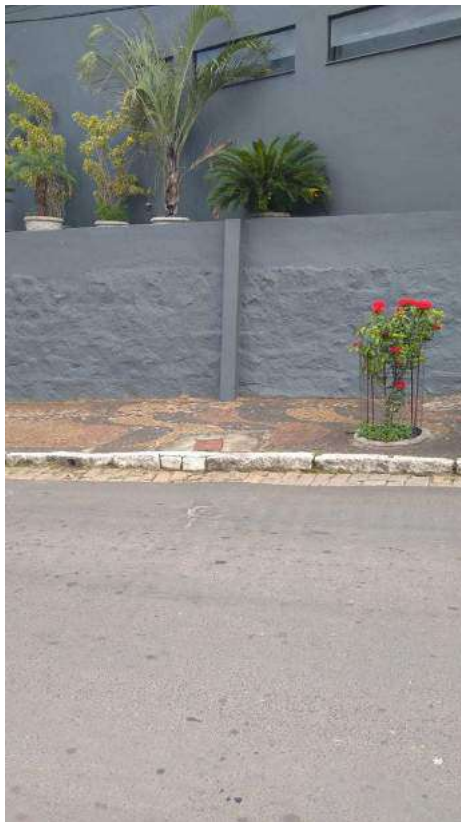



‘DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal

DEPOIS



Conclusão: Hidrante funcionando corretamente, com boa vazão. Registros acessíveis e manobráveis. Realizada adequação da identificação (pintura de solo e hidrante) conforme IT 34/2019 – Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo.



‘DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal

ID	Tipo	Endereço	Município	Última Vistoria do CB	Situação	Vazão
13813	Subterrâneo	RUA PAULO PRADO ESQUINA COM A RUA ENGENHERIO ANTONIO MAYER	VALINHOS	13/12/2021	POSSÍVEL DE USO	MÉDIA

ID	Tipo	Endereço	Município	Última Vistoria DAEV	Situação	Vazão	Responsável(is)
13813	Subterrâneo	RUA PAULO PRADO ESQUINA COM A RUA ENGENHERIO ANTONIO MAYER	VALINHOS	Março/2023	POSSÍVEL DE USO	BOA	Marcello / Ricardo Faria

ANTES





**‘DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal**

DEPOIS



Conclusão: Hidrante funcionando corretamente, com boa vazão. Realizada adequação da identificação (pintura de solo e hidrante) conforme IT 34/2019 – Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo.



‘DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal

ID	Tipo	Endereço	Município	Última Vistoria do CB	Situação	Vazão
13841	Subterrâneo	RUA LUIZ BARBISAN DEFRONTE AO BLOCO 95L	VALINHOS	13/12/2021	POSSÍVEL DE USO	MEDIA

ID	Tipo	Endereço	Município	Última Vistoria DAEV	Situação	Vazão	Responsável(is)
13841	Subterrâneo	RUA LUIZ BARBISAN DEFRONTE AO BLOCO 95L	VALINHOS	Março/2023	POSSÍVEL DE USO	EXCELENTE	Marcello / Ricardo Faria

ANTES





**‘DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal**

DEPOIS



Conclusão: Hidrante funcionando corretamente, com excelente vazão. Registros acessíveis e manobráveis. Necessário refazer passeio (calçada) e adequar a identificação (pintura de solo e hidrante) conforme IT 34/2019 – Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo.



‘DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal

ID	Tipo	Endereço	Município	Última Vistoria do CB	Situação	Vazão
7855	Coluna	RUA JOAO BISSOTO FILHO 1685	VALINHOS	13/12/2021	INOOPERANTE	FRACA

ID	Tipo	Endereço	Município	Última Vistoria DAEV	Situação	Vazão	Responsável(is)
7855	Coluna	RUA JOAO BISSOTO FILHO 1685	VALINHOS	Março/2023	POSSÍVEL DE USO	EXCELENTE	Marcello / Ricardo Faria

ANTES





**‘DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal**

DEPOIS



Conclusão: Hidrante funcionando corretamente, com excelente vazão. Registros acessíveis e manobráveis. Realizada adequação da identificação (pintura de solo e hidrante) conforme IT 34/2019 – Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo.



‘DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal

ID	Tipo	Endereço	Município	Última Vistoria do CB	Situação	Vazão
7881	Coluna	RUA OROZIMBO MAIA 405 DEFRONTE AO CONDOMINIO CEDROS DO LIBANO	VALINHOS	13/12/2021	POSSÍVEL DE USO	MÉDIA

ID	Tipo	Endereço	Município	Última Vistoria DAEV	Situação	Vazão	Responsável(is)
7881	Coluna	RUA OROZIMBO MAIA 405 DEFRONTE AO CONDOMINIO CEDROS DO LIBANO	VALINHOS	Março/2023	POSSÍVEL DE USO	BOA	Marcello / Ricardo Faria

ANTES





DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal

DEPOIS



Conclusão: Hidrante funcionando corretamente, com boa vazão. Registros acessíveis e manobráveis. Realizada adequação da identificação (pintura de solo e hidrante) conforme IT 34/2019 – Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo.



‘DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal

ID	Tipo	Endereço	Município	Última Vistoria do CB	Situação	Vazão
7618	Coluna	RUA DOUTOR ERALDO AURELIO FRANZESE 389 DEFRENTE AO COND OURO VERDE	VALINHOS	14/12/2021	POSSÍVEL DE USO	MÉDIA

ID	Tipo	Endereço	Município	Última Vistoria DAEV	Situação	Vazão	Responsável(is)
7618	Coluna	RUA DOUTOR ERALDO AURELIO FRANZESE 389 DEFRENTE AO COND OURO VERDE	VALINHOS	Março/2023	POSSÍVEL DE USO	BOA	Marcello / Ricardo Faria

ANTES





**‘DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal**

DEPOIS



Conclusão: Hidrante funcionando corretamente, com boa vazão. Registros acessíveis e manobráveis. Realizada adequação da identificação (pintura de solo e hidrante) conforme IT 34/2019 – Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo.



‘DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal

ID	Tipo	Endereço	Município	Última Vistoria do CB	Situação	Vazão
8348	Coluna	RUA MARTINHO LEARDINE ESQUINA COM A RODOVIA VISCONDE DE PORTO SEGURO	VALINHOS	14/12/2021	POSSÍVEL DE USO	EXCELENTE

ID	Tipo	Endereço	Município	Última Vistoria DAEV	Situação	Vazão	Responsável(is)
8348	Coluna	RUA MARTINHO LEARDINE ESQUINA COM A RODOVIA VISCONDE DE PORTO SEGURO	VALINHOS	Março/2023	POSSÍVEL DE USO	EXCELENTE	Marcello / Ricardo Faria

ANTES





‘DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal

DEPOIS



Conclusão: Hidrante funcionando corretamente, com excelente vazão. Registros acessíveis e manobráveis. Realizada adequação da identificação (pintura de solo e hidrante) conforme IT 34/2019 – Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo.



‘DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal

ID	Tipo	Endereço	Município	Última Vistoria do CB	Situação	Vazão
7611	Coluna	RUA DOUTOR ADEMAR DE BARROS 629 – RESERVA DAS PALMEIRAS	VALINHOS	14/12/2021	INOPERANTE	SECO

ID	Tipo	Endereço	Município	Última Vistoria DAEV	Situação	Vazão	Responsável(is)
7611	Coluna	RUA DOUTOR ADEMAR DE BARROS 629 - RESERVA DAS PALMEIRAS	VALINHOS	Março/2023	POSSÍVEL DE USO	BOA	Ricardo Faria

ANTES





**‘DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal**

DEPOIS



Conclusão: Hidrante funcionando corretamente, com boa vazão. Localizado registro do hidrante sob o piso intertravado. Realizada adequação da identificação (pintura de solo) conforme IT 34/2019 – Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo.



‘DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal

ID	Tipo	Endereço	Município	Última Vistoria do CB	Situação	Vazão
7612	Coluna	RUA PAIQUERE 540 DEFRONTE AO SHOPPING VALINHOS	VALINHOS	14/12/2021	INOPERANTE	SECO

ID	Tipo	Endereço	Município	Última Vistoria DAEV	Situação	Vazão	Responsável(is)
7612	Coluna	RUA PAIQUERE 540 DEFRONTE AO SHOPPING VALINHOS	VALINHOS	Março/2023	POSSÍVEL DE USO	BOA	Ricardo Faria

ANTES





**‘DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal**

DEPOIS



Conclusão: Hidrante funcionando corretamente, com boa vazão. Localizado registro do hidrante sob o piso intertravado. Realizada adequação da identificação (pintura de solo) conforme IT 34/2019 – Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo.



‘DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal

ID	Tipo	Endereço	Município	Última Vistoria do CB	Situação	Vazão
7614	Coluna	RUA PAIQUERE 465 RESIDENCIAL ATHENAS	VALINHOS	14/12/2021	INOPERANTE	SECO

ID	Tipo	Endereço	Município	Última Vistoria DAEV	Situação	Vazão	Responsável(is)
7614	Coluna	RUA PAIQUERE 465 RESIDENCIAL ATHENAS	VALINHOS	Março/2023	POSSÍVEL DE USO	BOA	Marcello / Ricardo Faria

ANTES





**‘DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal**

DEPOIS



Conclusão: Hidrante funcionando corretamente, com boa vazão. Localizado registro do hidrante sob a terra, ao lado direito do hidrante. Realizada adequação da identificação (pintura de solo) conforme IT 34/2019 – Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo.



‘DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal

ID	Tipo	Endereço	Município	Última Vistoria do CB	Situação	Vazão
13812	Subterrâneo	RUA PAQUERE ESQUINA COM A RUA DAS ARARAS	VALINHOS	14/12/2021	POSSÍVEL DE USO	EXCELENTE

ID	Tipo	Endereço	Município	Última Vistoria DAEV	Situação	Vazão	Responsável(is)
13812	Subterrâneo	RUA PAQUERE ESQUINA COM A RUA DAS ARARAS	VALINHOS	Março/2023	POSSÍVEL DE USO	EXCELENTE	Marcello / Ricardo Faria

ANTES





**‘DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal**

DEPOIS



Conclusão: Hidrante funcionando corretamente, com excelente vazão. Registros acessíveis e manobráveis. Realizada adequação da identificação (pintura de solo e hidrante) conforme IT 34/2019 – Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo.



‘DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal

ID	Tipo	Endereço	Município	Última Vistoria do CB	Situação	Vazão
7615	Coluna	RUA PAIQUERE 530 RESIDENCIAL PORTAL DO QUIRIRIM	VALINHOS	14/12/2021	POSSÍVEL DE USO	MEDIA

ID	Tipo	Endereço	Município	Última Vistoria DAEV	Situação	Vazão	Responsável(is)
7615	Coluna	RUA PAIQUERE 530 RESIDENCIAL PORTAL DO QUIRIRIM	VALINHOS	Março/2023	POSSÍVEL DE USO	BOA	Marcello / Ricardo Faria

ANTES





**‘DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal**

DEPOIS



Conclusão: Hidrante funcionando corretamente, com boa vazão. Registros acessíveis e manobráveis. Realizada adequação da identificação (pintura de solo e hidrante) conforme IT 34/2019 – Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo.



‘DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal

ID	Tipo	Endereço	Município	Última Vistoria do CB	Situação	Vazão
8359	Coluna	RUA JOAO UBIALI 333 DEFRONTE AO RESIDENCIAL QUINTA DO PORTO	VALINHOS	14/12/2021	POSSÍVEL DE USO	EXCELENTE

ID	Tipo	Endereço	Município	Última Vistoria DAEV	Situação	Vazão	Responsável(is)
8359	Coluna	RUA JOAO UBIALI 333 DEFRONTE AO RESIDENCIAL QUINTA DO PORTO	VALINHOS	Março/2023	POSSÍVEL DE USO	EXCELENTE	Marcello / Ricardo Faria

ANTES





**‘DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal**

DEPOIS



Conclusão: Hidrante funcionando corretamente, com boa vazão. Registros acessíveis e manobráveis. Realizada adequação da identificação (pintura de solo e hidrante) conforme IT 34/2019 – Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo.



‘DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal

ID	Tipo	Endereço	Município	Última Vistoria do CB	Situação	Vazão
8355	Coluna	ALAMEDA ITAIPAVA 1208	VALINHOS	14/12/2021	POSSÍVEL DE USO	EXCELENTE

ID	Tipo	Endereço	Município	Última Vistoria DAEV	Situação	Vazão	Responsável(is)
8355	Coluna	ALAMEDA ITAIPAVA 1208	VALINHOS	Março/2023	POSSÍVEL DE USO	EXCELENTE	Marcello / Ricardo Faria


ANTES





**‘DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal**

DEPOIS

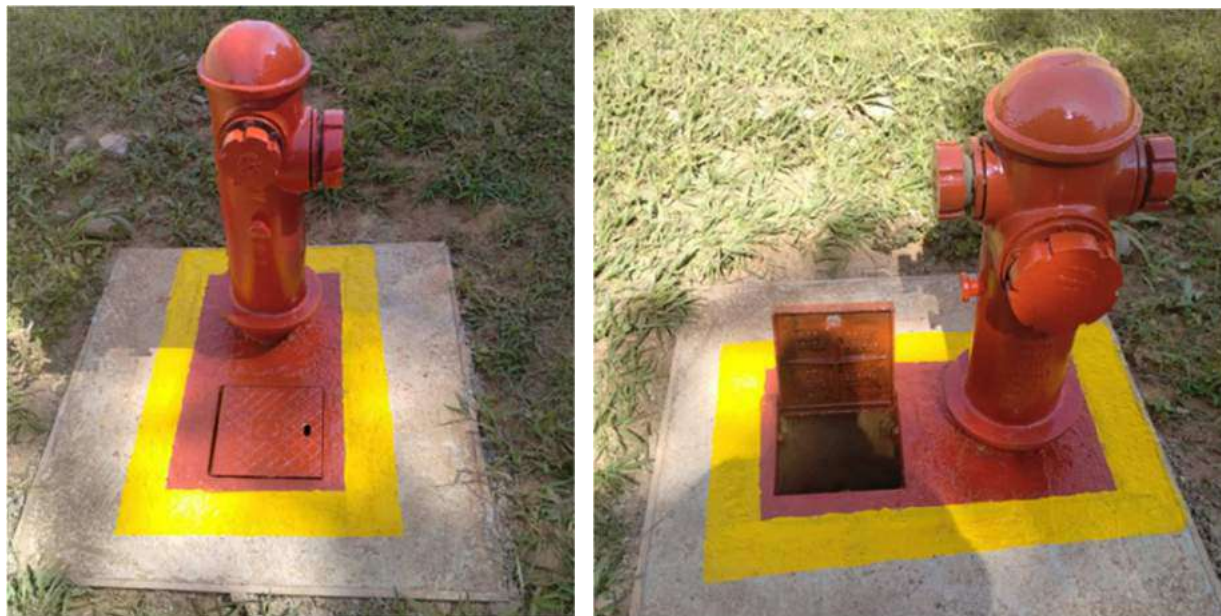

Conclusão: Hidrante funcionando corretamente, com excelente vazão. Registros acessíveis e manobráveis. Realizada adequação da identificação (pintura de solo e hidrante) conforme IT 34/2019 – Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo.



‘DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal

ID	Tipo	Endereço	Município	Última Vistoria do CB	Situação	Vazão
13810	Subterrâneo	RUA IZABEL DE ABREU PINHEIRO ESQUINA COM A RUA EMILIO ROMANETTI	VALINHOS	14/12/2021	POSSÍVEL DE USO	FRACA

ID	Tipo	Endereço	Município	Última Vistoria DAEV	Situação	Vazão	Responsável(is)
13810	Subterrâneo	RUA IZABEL DE ABREU PINHEIRO ESQUINA COM A RUA EMILIO ROMANETTI	VALINHOS	Março/2023	POSSÍVEL DE USO	BOA	Marcello / Ricardo Faria

ANTES





**‘DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal**

DEPOIS



Conclusão: Hidrante funcionando corretamente, com boa vazão. Registros acessíveis e manobráveis. Realizada adequação da identificação (pintura de solo e hidrante) conforme IT 34/2019 – Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo.



‘DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal

ID	Tipo	Endereço	Município	Última Vistoria do CB	Situação	Vazão
15077	Coluna	RUA ETTORE BERTOLI SN DEFRONTE AO CONDOMINIO VILAGGIO DI NAPOLI	VALINHOS	15/12/2021	POSSÍVEL DE USO	MÉDIA

ID	Tipo	Endereço	Município	Última Vistoria DAEV	Situação	Vazão	Responsável(is)
15077	Coluna	RUA ETTORE BERTOLI SN DEFRONTE AO CONDOMINIO VILAGGIO DI NAPOLI	VALINHOS	Março/2023	POSSÍVEL DE USO	BOA	Marcello / Ricardo Faria

ANTES





**‘DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal**

DEPOIS



Conclusão: Hidrante funcionando corretamente, com boa vazão. Registros acessíveis e manobráveis. Realizada adequação da identificação (pintura de solo e hidrante) conforme IT 34/2019 – Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo.



‘DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal

ID	Tipo	Endereço	Município	Última Vistoria do CB	Situação	Vazão
15078	Coluna	RUA EUNICE APARECIDA BARONI ESQUINA COM A RUA DOUTOR ANTONIO B FERRAZ	VALINHOS	18/12/2021	POSSÍVEL DE USO	FRACA

ID	Tipo	Endereço	Município	Última Vistoria DAEV	Situação	Vazão	Responsável(is)
15078	Coluna	RUA EUNICE APARECIDA BARONI ESQUINA COM A RUA DOUTOR ANTONIO B FERRAZ	VALINHOS	Março/2023	POSSÍVEL DE USO	EXCELENTE	Marcello / Ricardo Faria

ANTES





**‘DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal**

DEPOIS



Conclusão: Hidrante funcionando corretamente, com excelente vazão. Registros acessíveis e manobráveis. Realizada adequação da identificação (pintura de solo e hidrante) conforme IT 34/2019 – Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo.



‘DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal

ID	Tipo	Endereço	Município	Última Vistoria do CB	Situação	Vazão
15079	Coluna	RUA LUIS CARLOS BRUNELO ESQUINA COM A RUA GERALDO DE GASPERI	VALINHOS	18/12/2021	POSSÍVEL DE USO	FRACA

ID	Tipo	Endereço	Município	Última Vistoria DAEV	Situação	Vazão	Responsável(is)
15079	Coluna	RUA LUIS CARLOS BRUNELO ESQUINA COM A RUA GERALDO DE GASPERI	VALINHOS	Março/2023	POSSÍVEL DE USO	BOA	Marcello / Ricardo Faria

ANTES





**‘DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal**

DEPOIS



Conclusão: Hidrante funcionando corretamente, com boa vazão. Registros acessíveis e manobráveis. Realizada adequação da identificação (pintura de solo e hidrante) conforme IT 34/2019 – Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo.



‘DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal

ID	Tipo	Endereço	Município	Última Vistoria do CB	Situação	Vazão
13844	Coluna	AVENIDA CAMPO SALES 2535 – EM FRENTE AO VIVENDA DAS QUARESMEIRAS	VALINHOS	15/12/2021	POSSÍVEL DE USO	FRACA

ID	Tipo	Endereço	Município	Última Vistoria DAEV	Situação	Vazão	Responsável(is)
13844	Coluna	AVENIDA CAMPO SALES 2535 – EM FRENTE AO VIVENDA DAS QUARESMEIRAS	VALINHOS	Março/2023	POSSÍVEL DE USO	BOA	Marcello / Ricardo Faria

ANTES





**‘DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal**

DEPOIS



Conclusão: Hidrante funcionando corretamente, com boa vazão. Registros acessíveis e manobráveis. Realizada adequação da identificação (pintura de solo e hidrante) conforme IT 34/2019 – Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo.



‘DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal

ID	Tipo	Endereço	Município	Última Vistoria do CB	Situação	Vazão
13850	Subterrâneo	RUA JOAO BISSOTO FILHO 1690 NO INTERIOR DO COND. L MAISON BLANCHE	VALINHOS	15/12/2021	POSSÍVEL DE USO	FRACA

ID	Tipo	Endereço	Município	Última Vistoria DAEV	Situação	Vazão	Responsável(is)
13850	Subterrâneo	RUA JOAO BISSOTO FILHO 1690 NO INTERIOR DO COND. L MAISON BLANCHE	VALINHOS	Março/2023	POSSÍVEL DE USO	BOA	Marcello / Ricardo Faria

ANTES





‘DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal

DEPOIS



Conclusão: Hidrante funcionando corretamente, com boa vazão. Registros acessíveis e manobráveis. Realizada adequação da identificação (pintura de solo e hidrante) conforme IT 34/2019 – Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo.



‘DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal

ID	Tipo	Endereço	Município	Última Vistoria do CB	Situação	Vazão
14983	Coluna	PRACA MOINHO VELHO BOM RETIRO ESQUINA COM A RUA ANTONIO CAPOVILA	VALINHOS	15/12/2021	POSSÍVEL DE USO	MÉDIA

ID	Tipo	Endereço	Município	Última Vistoria DAEV	Situação	Vazão	Responsável(is)
14983	Coluna	PRACA MOINHO VELHO BOM RETIRO ESQUINA COM A RUA ANTONIO CAPOVILA	VALINHOS	Março/2023	POSSÍVEL DE USO	BOA	Marcello / Ricardo Faria

ANTES





‘DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal

DEPOIS



Conclusão: Hidrante funcionando corretamente, com vazão excelente. Registros acessíveis e manobráveis. Realizada adequação da identificação (pintura de solo e hidrante) conforme IT 34/2019 – Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo.



‘DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal

ID	Tipo	Endereço	Município	Última Vistoria do CB	Situação	Vazão
15042	Coluna	RUA SALVADOR PLINIO SIGRISTI ENTRE A RUA VALMIR ANTONIO CAPELARI E A RUA ANTENOR BAGNI	VALINHOS	15/12/2021	INOPERANTE	SECO

ID	Tipo	Endereço	Município	Última Vistoria DAEV	Situação	Vazão	Responsável(is)
15042	Coluna	RUA SALVADOR PLINIO SIGRISTI ENTRE A RUA VALMIR ANTONIO CAPELARI E A RUA ANTENOR BAGNI	VALINHOS	Março/2023	POSSIVEL DE USO	BOA	Marcello / Ricardo Faria

ANTES





**‘DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal**

DEPOIS



Conclusão: Hidrante funcionando corretamente, com boa vazão. Registros acessíveis e manobráveis. Realizada adequação da identificação (pintura de solo e hidrante) conforme IT 34/2019 – Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo.



‘DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal

ID	Tipo	Endereço	Município	Última Vistoria do CB	Situação	Vazão
13849	Subterrâneo	RUA NEIDE MADIA PROXIMO A ESQUINA COM A RUA TRES - VILLAGE DE ITAMARACÁ I	VALINHOS	Não vistoriado	POSSÍVEL DE USO	FRACA

ID	Tipo	Endereço	Município	Última Vistoria DAEV	Situação	Vazão	Responsável(is)
13849	Subterrâneo	RUA NEIDE MADIA PROXIMO A ESQUINA COM A RUA TRES - VILLAGE DE ITAMARACÁ I	VALINHOS	Março/2023	POSSÍVEL DE USO	MÉDIA	Marcello / Ricardo Faria

ANTES





‘DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal

DEPOIS



Conclusão: Hidrante funcionando corretamente, com vazão média. Registros acessíveis e manobráveis. Realizada adequação da identificação (pintura de solo e hidrante) conforme IT 34/2019 – Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo.



‘DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal

ID	Tipo	Endereço	Município	Última Vistoria do CB	Situação	Vazão
15025	Coluna	RUA JOAO BISSOTO FILHO DEFRONTE A RUA WILSON ROBERTO REZENDE AO LADO DO COND RESIDENCIAL SAN MARINO	VALINHOS	15/12/2021	POSSÍVEL DE USO	EXCELENTE

ID	Tipo	Endereço	Município	Última Vistoria DAEV	Situação	Vazão	Responsável(is)
15025	Coluna	RUA JOAO BISSOTO FILHO DEFRONTE A RUA WILSON ROBERTO REZENDE AO LADO DO COND RESIDENCIAL SAN MARINO	VALINHOS	Março/2023	POSSÍVEL DE USO	BOA	Marcello / Ricardo Faria

ANTES





‘DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal

DEPOIS



Conclusão: Hidrante funcionando corretamente, com boa vazão. Registros acessíveis e manobráveis. Realizada adequação da identificação (pintura de solo e hidrante) conforme IT 34/2019 – Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo.



‘DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal

ID	Tipo	Endereço	Município	Última Vistoria do CB	Situação	Vazão
15100	Coluna	RUA ELSON PREVITALE DEFRENTE A RUA MADRE MARIA DO CALVARIA	VALINHOS	21/12/2021	INOPERANTE	SECO

ID	Tipo	Endereço	Município	Última Vistoria DAEV	Situação	Vazão	Responsável(is)
15100	Coluna	RUA ELSON PREVITALE DEFRENTE A RUA MADRE MARIA DO CALVARIA	VALINHOS	Março/2023	POSSÍVEL DE USO	EXCELENTE	Marcello / Ricardo Faria

ANTES





**‘DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal**

DEPOIS



Conclusão: Hidrante funcionando corretamente, com excelente vazão. Registros acessíveis e manobráveis. Realizada adequação da identificação (pintura de solo e hidrante) conforme IT 34/2019 – Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo.



‘DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal

ID	Tipo	Endereço	Município	Última Vistoria do CB	Situação	Vazão
11278	Coluna	AVENIDA ELSON PREVITALI 880 PROXIMO A ESQUINA COM A RUA VERGINA F SCAPIM	VALINHOS	21/12/2021	POSSÍVEL DE USO	FRACA

ID	Tipo	Endereço	Município	Última Vistoria DAEV	Situação	Vazão	Responsável(is)
11278	Coluna	AVENIDA ELSON PREVITALI 880 PROXIMO A ESQUINA COM A RUA VERGINA F SCAPIM	VALINHOS	Março/2023	POSSÍVEL DE USO	BOA	Marcello / Ricardo Faria

ANTES





**‘DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal**

DEPOIS



Conclusão: Hidrante funcionando corretamente, com boa vazão. Registros acessíveis e manobráveis. Realizada adequação da identificação (pintura de solo e hidrante) conforme IT 34/2019 – Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo.



‘DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal

ID	Tipo	Endereço	Município	Última Vistoria do CB	Situação	Vazão
12570	Coluna	RUA PASTOR OSVALDO CECCON DEFRONTE A RUA COIMBRA	VALINHOS	21/12/2021	INOPERANTE	SECO

ID	Tipo	Endereço	Município	Última Vistoria DAEV	Situação	Vazão	Responsável(is)
12570	Coluna	RUA PASTOR OSVALDO CECCON DEFRONTE A RUA COIMBRA	VALINHOS	Março/2023	POSSÍVEL DE USO	EXCELENTE	Marcello / Ricardo Faria

ANTES





**‘DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal**

DEPOIS



Conclusão: Hidrante funcionando corretamente, com vazão excelente. Registros acessíveis e manobráveis. Realizada adequação da identificação (pintura de solo e hidrante) conforme IT 34/2019 – Corpo de Bombeiro da Polícia Militar do Estado de São Paulo.



‘DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal

ID	Tipo	Endereço	Município	Última Vistoria do CB	Situação	Vazão
13851	Subterrâneo	RUA LOURENCO BARBIZAN ESQUINA COM A RUA ANTONIO BRESSAN	VALINHOS	22/12/2021	INOPERANTE	SECO

ID	Tipo	Endereço	Município	Última Vistoria DAEV	Situação	Vazão	Responsável(is)
13851	Subterrâneo	RUA LOURENCO BARBIZAN ESQUINA COM A RUA ANTONIO BRESSAN	VALINHOS	Março/2023	POSSÍVEL DE USO	MÉDIA	Marcello / Ricardo Faria

ANTES





**‘DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal**

DEPOIS



Conclusão: Hidrante funcionando corretamente, com vazão média. Essa é a vazão/pressão disponível neste ponto da rede. Registros acessíveis e manobráveis. Realizada adequação da identificação (pintura de solo e hidrante) conforme IT 34/2019 – Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo.



‘DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal

ID	Tipo	Endereço	Município	Última Vistoria do CB	Situação	Vazão
13846	Subterrâneo	RUA JOSE GOTARDO VICENTIM ESQUINA COM A RUA HUM	VALINHOS	21/12/2021	INOPERANTE	SECO

ID	Tipo	Endereço	Município	Última Vistoria DAEV	Situação	Vazão	Responsável(is)
13846	Subterrâneo	RUA JOSE GOTARDO VICENTIM ESQUINA COM A RUA HUM	VALINHOS	Março/2023	POSSÍVEL DE USO	BOA	Marcello / Ricardo Faria

ANTES





**‘DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal**

DEPOIS



Conclusão: Hidrante funcionando corretamente, com boa vazão. Registros acessíveis e manobráveis. Realizada adequação da identificação (pintura de solo e hidrante) conforme IT 34/2019 – Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo.



‘DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal

ID	Tipo	Endereço	Município	Última Vistoria do CB	Situação	Vazão
13845	Subterrâneo	RUA ENGENHEIRO SILVIO NATALINO SPIANDORELLI PROXIMO DA ESQUINA COM A RUA ROSANA APARECIDA CRISOTOMA FERLAN	VALINHOS	21/12/2021	INOPERANTE	SECO

ID	Tipo	Endereço	Município	Última Vistoria DAEV	Situação	Vazão	Responsável(is)
13845	Subterrâneo	RUA ENGENHEIRO SILVIO NATALINO SPIANDORELLI PROXIMO DA ESQUINA COM A RUA ROSANA APARECIDA CRISOTOMA FERLAN	VALINHOS	Março/2023	POSSÍVEL DE USO	BOA	Marcello / Ricardo Faria

ANTES





‘DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal

DEPOIS



Conclusão: Hidrante funcionando corretamente, com boa vazão. Registros acessíveis e manobráveis. Realizada adequação da identificação (pintura de solo e hidrante) conforme IT 34/2019 – Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo.



‘DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal

ID	Tipo	Endereço	Município	Última Vistoria do CB	Situação	Vazão
14982	Subterrâneo	AVENIDA PAULISTA DEFRONTE A RUA AMERICANA	VALINHOS	22/12/2021	POSSÍVEL DE USO	MÉDIA

ID	Tipo	Endereço	Município	Última Vistoria DAEV	Situação	Vazão	Responsável(is)
14982	Subterrâneo	RUA DOM JOÃO VI ESQ COM A AVENIDA INDEPENDÊNCIA	VALINHOS	Março/2023	POSSÍVEL DE USO	BOA	Marcello / Ricardo Faria

ANTES





‘DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal

DEPOIS



Conclusão: Hidrante funcionando corretamente, com boa vazão. Registros acessíveis e manobráveis. Realizada adequação da identificação (pintura de solo e hidrante) conforme IT 34/2019 – Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo.



‘DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal

ID	Tipo	Endereço	Município	Última Vistoria do CB	Situação	Vazão
14984	Subterrâneo	RUA DOM JOÃO VI ESQ COM A AVENIDA INDEPENDÊNCIA	VALINHOS	22/12/2021	INOPERANTE	FRACA

ID	Tipo	Endereço	Município	Última Vistoria DAEV	Situação	Vazão	Responsável(is)
14984	Subterrâneo	RUA DOM JOÃO VI ESQ COM A AVENIDA INDEPENDÊNCIA	VALINHOS	Março/2023	POSSÍVEL DE USO	BOA	Marcello / Ricardo Faria

ANTES





**‘DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal**

DEPOIS



Conclusão: Hidrante funcionando corretamente, com vazão boa. Registros acessíveis e manobráveis. Realizada adequação da identificação (pintura de solo e hidrante) conforme IT 34/2019 – Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo.



‘DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal

ID	Tipo	Endereço	Município	Última Vistoria do CB	Situação	Vazão
26780	Coluna	AVENIDA DOUTOR ALTINO GOUVEIA 505 ENTRE AS LAGOAS DO CLT	VALINHOS	22/12/2021	POSSÍVEL DE USO	EXCELENTE

ID	Tipo	Endereço	Município	Última Vistoria DAEV	Situação	Vazão	Responsável(is)
26780	Coluna	AVENIDA DOUTOR ALTINO GOUVEIA 505 ENTRE AS LAGOAS DO CLT	VALINHOS	Março/2023	POSSÍVEL DE USO	EXCELENTE	Marcello / Ricardo Faria

ANTES





‘DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal

DEPOIS



Conclusão: Hidrante funcionando corretamente, com vazão excelente. Registros acessíveis e manobráveis. Realizada adequação da identificação (pintura de solo e hidrante) conforme IT 34/2019 – Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo.



‘DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal

ID	Tipo	Endereço	Município	Última Vistoria do CB	Situação	Vazão
12569	Coluna	RODOVIA FLAVIO DE CARVALHO PROXIMO A ESQUINA COM A RUA JOSE GUIRARDELLO	VALINHOS	22/12/2021	INOPERANTE	FRACA

ID	Tipo	Endereço	Município	Última Vistoria DAEV	Situação	Vazão	Responsável(is)
12569	Coluna	RODOVIA FLAVIO DE CARVALHO PROXIMO A ESQUINA COM A RUA JOSE GUIRARDELLO	VALINHOS	Março/2023	POSSÍVEL DE USO	EXCELENTE	Marcello / Ricardo Faria

ANTES





**‘DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal**

DEPOIS



Conclusão: Hidrante funcionando corretamente, com vazão excelente. Registros acessíveis e manobráveis. Realizada adequação da identificação (pintura de solo e hidrante) conforme IT 34/2019 – Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo.



‘DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal

ID	Tipo	Endereço	Município	Última Vistoria do CB	Situação	Vazão
13847	Subterrâneo	RUA FRANCISCO GLICERIO, 1176	VALINHOS	22/12/2021	POSSÍVEL DE USO	MEDIA

ID	Tipo	Endereço	Município	Última Vistoria DAEV	Situação	Vazão	Responsável(is)
13847	Subterrâneo	RUA FRANCISCO GLICERIO, 1176	VALINHOS	Março/2023	POSSÍVEL DE USO	BOA	Marcello / Ricardo Faria

ANTES





‘DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal

DEPOIS



Conclusão: Hidrante funcionando corretamente, com boa vazão. Registros acessíveis e manobráveis. Realizada adequação da identificação (pintura de solo e hidrante) conforme IT 34/2019 – Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo.



‘DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal

ID	Tipo	Endereço	Município	Última Vistoria do CB	Situação	Vazão
14996	Bica	ESTRADA DO JEQUITIBA ESQUINA COM A RUA EZEQUIEL BENEDITO SILVA NO INTERIOR DO DAEV	VALINHOS	22/12/2021	POSSÍVEL DE USO	EXCELENTE

ID	Tipo	Endereço	Município	Última Vistoria DAEV	Situação	Vazão	Responsável(is)
14996	Bica	ESTRADA DO JEQUITIBA ESQUINA COM A RUA EZEQUIEL BENEDITO SILVA NO INTERIOR DO DAEV	VALINHOS	Março/2023	POSSÍVEL DE USO	EXCELENTE	Marcello / Ricardo Faria

ANTES





‘DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal

DEPOIS

Conclusão: Bica de carregamento de água potável funcionando corretamente, com excelente vazão. Acionamento através de interruptor que liga bomba instalada dentro do reservatório de água potável. Avaliar junto ao Corpo de Bombeiros se é necessária alguma sinalização específica.



‘DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal

ID	Tipo	Endereço	Município	Última Vistoria do CB	Situação	Vazão
11282	Bica	RUA VITAL BRASIL ESQUINA COM A AVENIDA ONZE DE AGOSTO – ETA I	VALINHOS	22/12/2021	POSSÍVEL DE USO	MEDIA

ID	Tipo	Endereço	Município	Última Vistoria DAEV	Situação	Vazão	Responsável(is)
11282	Bica	RUA VITAL BRASIL ESQUINA COM A AVENIDA ONZE DE AGOSTO – ETA I	VALINHOS	Março/2023	POSSÍVEL DE USO	BOA	Marcello / Ricardo Faria

ANTES





‘DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal

DEPOIS

Conclusão: Bica de carregamento de água potável funcionando corretamente, com boa vazão. Acionamento através de interruptor que liga bomba instalada dentro do reservatório de água potável. Avaliar junto ao Corpo de Bombeiros e/ou Secretaria de Mobilidade Urbana se é necessária alguma sinalização específica.



HIDRANTES OPERANTES VISTORIADOS E NÃO CATALOGADOS NA LISTA DO CORPO DE BOMBEIRO DE VALINHOS



‘DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal

ID	Tipo	Endereço	Município	Última Vistoria do CB	Situação	Vazão
N/A	Coluna	AV GESSY LEVER, DEFRENTE AO CONDOMINIO AO PORTO DO SOL	VALINHOS	Não vistoriado	N/A	N/A

ID	Tipo	Endereço	Município	Última Vistoria DAEV	Situação	Vazão	Responsável(is)
N/A	Coluna	AV GESSY LEVER, DEFRENTE AO CONDOMINIO AO PORTO DO SOL	VALINHOS	Março/2023	POSSÍVEL DE USO	BOA	Marcello / Ricardo Faria

ANTES





DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal

DEPOIS



Conclusão: Hidrante funcionando corretamente, com vazão boa. Registros acessíveis e manobráveis. Realizada adequação da identificação (pintura de solo e hidrante) conforme IT 34/2019 – Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo.



‘DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal

ID	Tipo	Endereço	Município	Última Vistoria do CB	Situação	Vazão
N/A	Coluna	JARDIM MORUMBI	VALINHOS	Não vistoriado	N/A	N/A

ID	Tipo	Endereço	Município	Última Vistoria DAEV	Situação	Vazão	Responsável(is)
N/A	Coluna	JARDIM MORUMBI	VALINHOS	Março/2023	POSSÍVEL DE USO	EXCELENTE	Marcello / Ricardo Faria

ANTES





‘DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal

DEPOIS



Conclusão: Hidrante funcionando corretamente, com excelente vazão. Registros acessíveis e manobráveis. Realizada adequação da identificação (pintura de solo e hidrante) conforme IT 34/2019 – Corpo de Bombeiro da Polícia Militar do Estado de São Paulo.



‘DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal

ID	Tipo	Endereço	Município	Última Vistoria do CB	Situação	Vazão
N/A	Coluna	RUA MARTINHO LEARDINE, 515 – LATERAL DO CONDOMÍNIO MONTEROSSO	VALINHOS	Não vistoriado	N/A	N/A

ID	Tipo	Endereço	Município	Última Vistoria DAEV	Situação	Vazão	Responsável(is)
N/A	Coluna	RUA MARTINHO LEARDINE, 515 – LATERAL DO CONDOMÍNIO MONTEROSSO	VALINHOS	Março/2023	POSSÍVEL DE USO	EXCELENTE	Marcello / Ricardo Faria

ANTES





**‘DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal**

DEPOIS



Conclusão: Hidrante funcionando corretamente, com excelente vazão. Registros acessíveis e manobráveis. Realizada adequação da identificação (pintura de solo e hidrante) conforme IT 34/2019 – Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo.



‘DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal

ID	Tipo	Endereço	Município	Última Vistoria do CB	Situação	Vazão
N/A	Coluna	RUA PEDRO LEARDINI, 442 – PORTARIA DO VILA TOSCANA - CHÁCARAS - SILVÂNIA	VALINHOS	Não vistoriado	N/A	N/A

ID	Tipo	Endereço	Município	Última Vistoria DAEV	Situação	Vazão	Responsável(is)
N/A	Coluna	RUA PEDRO LEARDINI, 442 – PORTARIA DO VILA TOSCANA - CHÁCARAS - SILVÂNIA	VALINHOS	Março/2023	POSSÍVEL DE USO	BOA	Marcello / Ricardo Faria

ANTES





**‘DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal**

DEPOIS



Conclusão: Hidrante funcionando corretamente, com vazão boa. Registros acessíveis e manobráveis. Realizada adequação da identificação (pintura de solo e hidrante) conforme IT 34/2019 – Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo.




‘DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal

ID	Tipo	Endereço	Município	Última Vistoria do CB	Situação	Vazão
N/A	Coluna	RUA JOÃO UBIALI – RESIDENCIAL TABAPUÃ	VALINHOS	Não vistoriado	N/A	N/A

ID	Tipo	Endereço	Município	Última Vistoria DAEV	Situação	Vazão	Responsável(is)
N/A	Coluna	RUA JOÃO UBIALI – RESIDENCIAL TABAPUÃ	VALINHOS	Março/2023	POSSÍVEL DE USO	BOA	Marcello / Ricardo Faria

ANTES

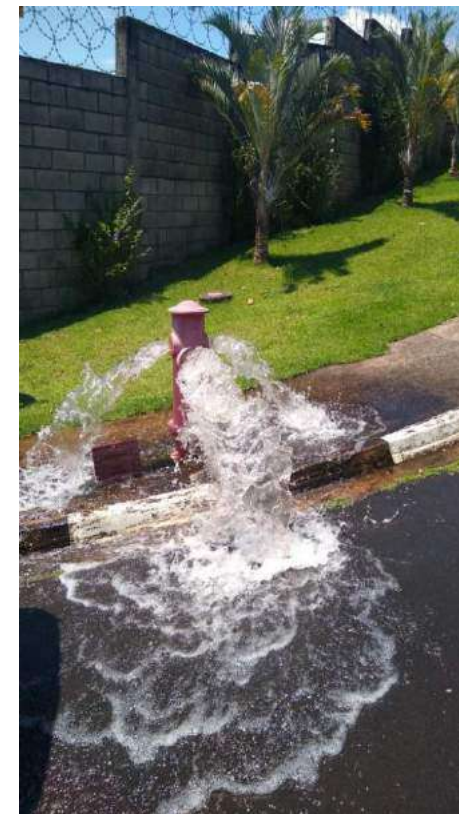



**‘DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal**

DEPOIS



Conclusão: Hidrante funcionando corretamente, com boa vazão. Registros acessíveis e manobráveis. Realizada adequação da identificação (pintura de solo e hidrante) conforme IT 34/2019 – Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo.



‘DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal

ID	Tipo	Endereço	Município	Última Vistoria do CB	Situação	Vazão
N/A	Coluna	RODOVIA VISCONDE DE PORTO SEGURO, EM FRENTE AO RESIDENCIAL YPE DOURADO	VALINHOS	Não vistoriado	N/A	N/A

ID	Tipo	Endereço	Município	Última Vistoria DAEV	Situação	Vazão	Responsável(is)
N/A	Coluna	RODOVIA VISCONDE DE PORTO SEGURO, EM FRENTE AO RESIDENCIAL YPE DOURADO	VALINHOS	Março/2023	POSSÍVEL DE USO	EXCELENTE	Marcello / Ricardo Faria

ANTES





‘DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal

DEPOIS



Conclusão: Hidrante funcionando corretamente, com excelente vazão. Registros acessíveis e manobráveis. Realizada adequação da identificação (pintura de solo e hidrante) conforme IT 34/2019 – Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo.



‘DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal

ID	Tipo	Endereço	Município	Última Vistoria do CB	Situação	Vazão
N/A	Coluna	AV INVERNADA, EM FRENTE SUPERMERCADO DALBEN	VALINHOS	Não vistoriado	N/A	N/A

ID	Tipo	Endereço	Município	Última Vistoria DAEV	Situação	Vazão	Responsável(is)
N/A	Coluna	AV INVERNADA, EM FRENTE SUPERMERCADO DALBEN	VALINHOS	Março/2023	POSSÍVEL DE USO	BOA	Marcello / Ricardo Faria

ANTES





**‘DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal**

DEPOIS



Conclusão: Hidrante funcionando corretamente, com boa vazão. Registros acessíveis e manobráveis. Realizada adequação da identificação (pintura de solo e hidrante) conforme IT 34/2019 – Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo.



‘DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal

ID	Tipo	Endereço	Município	Última Vistoria do CB	Situação	Vazão
N/A	Subterrâneo	RUA DOS MANACÁS EM FRENTE A EMEB PENHO CONTE	VALINHOS	Não vistoriado	N/A	N/A

ID	Tipo	Endereço	Município	Última Vistoria DAEV	Situação	Vazão	Responsável(is)
N/A	Subterrâneo	RUA DOS MANACÁS EM FRENTE A EMEB PENHO CONTE	VALINHOS	Março/2023	POSSÍVEL DE USO	BOA	Marcello / Ricardo Faria

ANTES



DEPOIS



**‘DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal**



Conclusão: Hidrante funcionando corretamente, com boa vazão. Registros acessíveis e manobráveis. Realizada adequação da identificação (pintura de solo e hidrante) conforme IT 34/2019 – Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo.



‘DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal

ID	Tipo	Endereço	Município	Última Vistoria do CB	Situação	Vazão
N/A	Coluna	AV OROZIMBO MAIA, EM FRENTE AO RESIDENCIAL VALENÇA	VALINHOS	Não vistoriado	N/A	N/A

ID	Tipo	Endereço	Município	Última Vistoria DAEV	Situação	Vazão	Responsável(is)
N/A	Coluna	AV OROZIMBO MAIA, EM FRENTE AO RESIDENCIAL VALENÇA	VALINHOS	Março/2023	POSSÍVEL DE USO	EXCELENTE	Marcello / Ricardo Faria



Conclusão: Hidrante funcionando corretamente, com excelente vazão. Registros acessíveis e manobráveis. Identificação (pintura de solo e hidrante) conforme IT 34/2019 – Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Não foi necessária nenhuma melhoria.



‘DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal

ID	Tipo	Endereço	Município	Última Vistoria do CB	Situação	Vazão
N/A	Subterrâneo	FRANCISO ANTONIO POZUTO (RUA 6) ESQUINA COM RUA 5	VALINHOS	Não vistoriado	N/A	N/A

ID	Tipo	Endereço	Município	Última Vistoria DAEV	Situação	Vazão	Responsável(is)
N/A	Subterrâneo	FRANCISCO ANTONIO POZUTO (RUA 6) ESQUINA COM RUA 5	VALINHOS	Março/2023	POSSÍVEL DE USO	MÉDIA	Marcello / Ricardo Faria

ANTES



DEPOIS



**‘DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal**



Conclusão: Hidrante funcionando corretamente, com vazão média. Registros acessíveis e manobráveis. Realizada adequação da identificação (pintura de solo e hidrante) conforme IT 34/2019 – Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo.



‘DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal

ID	Tipo	Endereço	Município	Última Vistoria do CB	Situação	Vazão
N/A	Coluna	AV ARQUITETO CLAYTON ALVES CORREA, VALE VERDE – NA PORTARIA DO BAIRRO	VALINHOS	Não vistoriado	N/A	N/A

ID	Tipo	Endereço	Município	Última Vistoria DAEV	Situação	Vazão	Responsável(is)
N/A	Coluna	AV ARQUITETO CLAYTON ALVES CORREA, VALE VERDE – NA PORTARIA DO BAIRRO	VALINHOS	Março/2023	POSSÍVEL DE USO	EXCELENTE	Marcello / Ricardo Faria

ANTES





**‘DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal**

DEPOIS



Conclusão: Hidrante funcionando corretamente, com boa vazão. Registros acessíveis e manobráveis. Realizada adequação da identificação (pintura de solo e hidrante) conforme IT 34/2019 – Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo.



‘DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal

ID	Tipo	Endereço	Município	Última Vistoria do CB	Situação	Vazão
N/A	Coluna	RUA ANTONIO F. JULIANO, ESQ COM AV. ALCINDO MARCON, VALE VERDE – PORTARIA DO CLUBE	VALINHOS	Não vistoriado	N/A	N/A

ID	Tipo	Endereço	Município	Última Vistoria DAEV	Situação	Vazão	Responsável(is)
N/A	Coluna	RUA ANTONIO F. JULIANO, ESQ COM AV. ALCINDO MARCON, VALE VERDE – PORTARIA DO CLUBE	VALINHOS	Março/2023	POSSÍVEL DE USO	EXCELENTE	Marcello / Ricardo Faria

ANTES





**‘DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal**

DEPOIS



Conclusão: Hidrante funcionando corretamente, com excelente vazão. Registros acessíveis e manobráveis. Realizada adequação da identificação (pintura de solo e hidrante) conforme IT 34/2019 – Corpo de Bombeiro da Polícia Militar do Estado de São Paulo.



‘DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal

ID	Tipo	Endereço	Município	Última Vistoria do CB	Situação	Vazão
N/A	Subterrâneo	RUA CAMPOS SALLES, 1192	VALINHOS	Não vistoriado	N/A	N/A

ID	Tipo	Endereço	Município	Última Vistoria DAEV	Situação	Vazão	Responsável(is)
N/A	Subterrâneo	RUA CAMPOS SALLES, 1192	VALINHOS	Março/2023	POSSÍVEL DE USO	BOA	Marcello / Ricardo Faria

ANTES





**‘DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal**

DEPOIS



Conclusão: Hidrante funcionando corretamente, com boa vazão. Registros acessíveis e manobráveis. Realizada adequação da identificação (pintura de solo e hidrante) conforme IT 34/2019 – Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo.



‘DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal

ID	Tipo	Endereço	Município	Última Vistoria do CB	Situação	Vazão
N/A	Coluna	RUA VEREADOR ANTONIO DE OLIVEIRA, DEFRONTA AO VILLAGE SANTA CLARA	VALINHOS	Não vistoriado	N/A	N/A

ID	Tipo	Endereço	Município	Última Vistoria DAEV	Situação	Vazão	Responsável(is)
N/A	Coluna	RUA VEREADOR ANTONIO DE OLIVEIRA, DEFRONTA AO VILLAGE SANTA CLARA	VALINHOS	Março/2023	POSSÍVEL DE USO	EXCELENTE	Marcello / Ricardo Faria

ANTES





DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal

DEPOIS



Conclusão: Hidrante funcionando corretamente, com excelente vazão. Registros acessíveis e manobráveis. Realizada adequação da identificação (pintura de solo e hidrante) conforme IT 34/2019 – Corpo de Bombeiro da Polícia Militar do Estado de São Paulo.



‘DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal

ID	Tipo	Endereço	Município	Última Vistoria do CB	Situação	Vazão
N/A	Coluna	RUA GILDO TORDIN, DEFRENTE AO RESIDENCIAL COLLINE DI PARMA	VALINHOS	Não vistoriado	N/A	N/A

ID	Tipo	Endereço	Município	Última Vistoria DAEV	Situação	Vazão	Responsável(is)
N/A	Coluna	RUA GILDO TORDIN, DEFRENTE AO RESIDENCIAL COLLINE DI PARMA	VALINHOS	Março/2023	POSSÍVEL DE USO	BOA	Marcello / Ricardo Faria


ANTES





**‘DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal**

DEPOIS

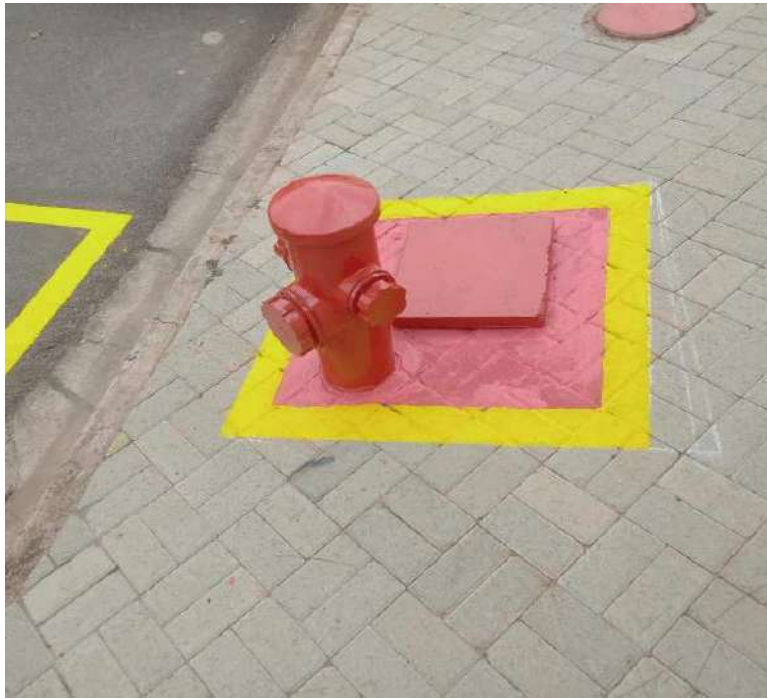

Conclusão: Hidrante funcionando corretamente, com boa vazão. Registros acessíveis e manobráveis. Realizada adequação da identificação (pintura de solo e hidrante) conforme IT 34/2019 – Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo.



‘DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal

ID	Tipo	Endereço	Município	Última Vistoria do CB	Situação	Vazão
N/A	Coluna	RUA GILDO TORDIN, NO FUNDO DO CONDOMÍNIO PORTO DO SOL	VALINHOS	Não vistoriado	N/A	N/A

ID	Tipo	Endereço	Município	Última Vistoria DAEV	Situação	Vazão	Responsável(is)
N/A	Coluna	RUA GILDO TORDIN, NO FUNDO DO CONDOMÍNIO PORTO DO SOL	VALINHOS	Março/2023	POSSÍVEL DE USO	BOA	Marcello / Ricardo Faria

ANTES





‘DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal

DEPOIS



Conclusão: Hidrante funcionando corretamente, com boa vazão. Registros acessíveis e manobráveis. Realizada adequação da identificação (pintura de solo e hidrante) conforme IT 34/2019 – Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo.



‘DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal

ID	Tipo	Endereço	Município	Última Vistoria do CB	Situação	Vazão
N/A	Coluna	RUA FIORAVENTE AGNELLO, EM FRENTE AO CONDOMINIO VILLAGIO VENETO	VALINHOS	Não vistoriado	N/A	N/A

ID	Tipo	Endereço	Município	Última Vistoria DAEV	Situação	Vazão	Responsável(is)
N/A	Coluna	RUA FIORAVENTE AGNELLO, EM FRENTE AO CONDOMINIO VILLAGIO VENETO	VALINHOS	Março/2023	POSSÍVEL DE USO	MÉDIA	Marcello / Ricardo Faria

ANTES





DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal

DEPOIS



Conclusão: Hidrante funcionando corretamente, com vazão média. Registros acessíveis e manobráveis. Realizada adequação da identificação (pintura de solo e hidrante) conforme IT 34/2019 – Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo.



‘DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal

ID	Tipo	Endereço	Município	Última Vistoria do CB	Situação	Vazão
N/A	Coluna	ESTR PARQUE VALINHOS ESQ COM ESTR DOS JEQUITBAS – FUNDOS DO MOINHO DE VENTO	VALINHOS	Não vistoriado	N/A	N/A

ID	Tipo	Endereço	Município	Última Vistoria DAEV	Situação	Vazão	Responsável(is)
N/A	Coluna	ESTR PARQUE VALINHOS ESQ COM ESTR DOS JEQUITBAS – FUNDOS DO MOINHO DE VENTO	VALINHOS	Março/2023	POSSÍVEL DE USO	EXCELENTE	Marcello / Ricardo Faria

ANTES





**‘DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal**

DEPOIS



Conclusão: Hidrante funcionando corretamente, com vazão excelente. Registros acessíveis e manobráveis. Realizada adequação da identificação (pintura de solo e hidrante) conforme IT 34/2019 – Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo.



‘DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal

ID	Tipo	Endereço	Município	Última Vistoria do CB	Situação	Vazão
N/A	Coluna	RUA ITAIU, ESQ COM AV CELESTINO JOSÉ DOS SANTOS – SÃO BENTO DO RECREIO (AO LADO GM)	VALINHOS	Não vistoriado	N/A	N/A

ID	Tipo	Endereço	Município	Última Vistoria DAEV	Situação	Vazão	Responsável(is)
N/A	Coluna	RUA ITAIU, ESQ COM AV CELESTINO JOSÉ DOS SANTOS – SÃO BENTO DO RECREIO (AO LADO GM)	VALINHOS	Março/2023	POSSÍVEL DE USO	EXCELENTE	Marcello / Ricardo Faria

ANTES





**‘DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal**

DEPOIS



Conclusão: Hidrante funcionando corretamente, com excelente vazão. Registros acessíveis e manobráveis. Realizada adequação da identificação (pintura de solo e hidrante) conforme IT 34/2019 – Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo.



‘DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal

ID	Tipo	Endereço	Município	Última Vistoria do CB	Situação	Vazão
N/A	Coluna	RUA AMÉRICO CONTE, 91	VALINHOS	Não vistoriado	N/A	N/A

ID	Tipo	Endereço	Município	Última Vistoria DAEV	Situação	Vazão	Responsável(is)
N/A	Coluna	RUA AMÉRICO CONTE, 91	VALINHOS	Março/2023	POSSÍVEL DE USO	BOA	Marcello / Ricardo Faria

ANTES





‘DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal

DEPOIS



Conclusão: Hidrante funcionando corretamente, com boa vazão. Registros acessíveis e manobráveis. Realizada adequação da identificação (pintura de solo e hidrante) conforme IT 34/2019 – Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo.



‘DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal

ID	Tipo	Endereço	Município	Última Vistoria do CB	Situação	Vazão
N/A	Coluna	AV REMO OSCAR BESEGGIO, EM FRENTE AO CONDOMINIO MORADA DO VALE	VALINHOS	Não vistoriado	N/A	N/A

ID	Tipo	Endereço	Município	Última Vistoria DAEV	Situação	Vazão	Responsável(is)
N/A	Coluna	AV REMO OSCAR BESEGGIO, EM FRENTE AO CONDOMINIO MORADA DO VALE	VALINHOS	Março/2023	POSSÍVEL DE USO	EXCELENTE	Marcello / Ricardo Faria

ANTES





**‘DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal**

DEPOIS



Conclusão: Hidrante funcionando corretamente, com excelente vazão. Registros acessíveis e manobráveis. Realizada adequação da identificação (pintura de solo e hidrante) conforme IT 34/2019 – Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo.



‘DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal

HIDRANTES INOPERANTES



‘DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal

ID	Tipo	Endereço	Município	Última Vistoria do CB	Situação	Vazão
13843	Subterrâneo	RUA FELICIO PERCEGHETI DEFRONTE AO BLOCO 102D	VALINHOS	13/12/2021	INOPERANTE	SECO

ID	Tipo	Endereço	Município	Última Vistoria DAEV	Situação	Vazão	Responsável(is)
13843	Subterrâneo	RUA FELICIO PERCEGHETI DEFRONTE AO BLOCO 102D	VALINHOS	Março/2023	INOPERANTE	SECO	Marcello / Ricardo Faria

ANTES





‘DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal

DEPOIS



Conclusão: Hidrante inoperante. Registro principal quebrado. Necessária substituição do registro e do hidrante conforme indicado no P.A. 278/2022. Realizada adequação da identificação (pintura de solo e hidrante) conforme IT 34/2019 – Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo.



‘DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal

ID	Tipo	Endereço	Município	Última Vistoria do CB	Situação	Vazão
13842	Subterrâneo	RUA LUIZ BARBISAN DEFRONTE AO BLOCO 252C	VALINHOS	13/12/2021	INOOPERANTE	SECO

ID	Tipo	Endereço	Município	Última Vistoria DAEV	Situação	Vazão	Responsável(is)
13842	Subterrâneo	RUA LUIZ BARBISAN DEFRONTE AO BLOCO 252C	VALINHOS	Março/2023	INOOPERANTE	SECO	Marcello / Ricardo Faria

ANTES





**‘DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal**

DEPOIS



Conclusão: Hidrante inoperante. Registro principal com fuso quebrado. Necessário substituição do registro do hidrante. Realizada adequação da identificação (pintura de solo e hidrante) conforme IT 34/2019 – Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo.



‘DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal

ID	Tipo	Endereço	Município	Última Vistoria do CB	Situação	Vazão
8341	Coluna	RUA CARLOS PENTEADO STEVENSON 10	VALINHOS	14/12/2021	INOPERANTE	SECO

ID	Tipo	Endereço	Município	Última Vistoria DAEV	Situação	Vazão	Responsável(is)
8341	Coluna	RUA CARLOS PENTEADO STEVENSON 10	VALINHOS	Março/2023	INOPERANTE	SECO	Marcello / Ricardo Faria

ANTES





DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal

DEPOIS



Conclusão: Hidrante inoperante, provavelmente desconectado da rede. Registros acessíveis e manobráveis. Necessário reconectá-lo na rede conforme indicado no P.A. 278/2022. Realizada adequação da identificação (pintura de solo e hidrante) conforme IT 34/2019 – Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo.



‘DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal

ID	Tipo	Endereço	Município	Última Vistoria do CB	Situação	Vazão
15101	Subterrâneo	RUA VALMIR ANTONIO CAPELARI ESQUINA COM A RUA ARNALDO LUIS CAMARGO	VALINHOS	15/12/2021	INOPERANTE	SECO

ID	Tipo	Endereço	Município	Última Vistoria DAEV	Situação	Vazão	Responsável(is)
15101	Subterrâneo	RUA VALMIR ANTONIO CAPELARI ESQUINA COM A RUA ARNALDO LUIS CAMARGO	VALINHOS	Fevereiro/2022	INOPERANTE	SECO	Marcello / Ricardo Faria

ANTES





**‘DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal**

DEPOIS

Conclusão: Hidrante inoperante. Caixa de hidrante não localizada. Necessário avaliar necessidade de implementação de novo hidrante em substituição ao que existia na localidade, visto que atualmente o mesmo inexistente.



‘DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal

ID	Tipo	Endereço	Município	Última Vistoria do CB	Situação	Vazão
14981	Coluna	RUA VITORIO BARON ENTRE RUA DO OURO E RUA DOS DIAMANTES	VALINHOS	15/12/2021	INOPERANTE	SECO

ID	Tipo	Endereço	Município	Última Vistoria DAEV	Situação	Vazão	Responsável(is)
14981	Coluna	RUA VITORIO BARON ENTRE RUA DO OURO E RUA DOS DIAMANTES	VALINHOS	Março/2023	INOPERANTE	SECO	Marcello / Ricardo Faria

ANTES





**‘DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal**

DEPOIS



Conclusão: Hidrante inoperante - sem acesso ao registro principal. Localizado registro, através de detector de massas metálicas, ao lado do corpo do hidrante. Necessário obras civis para regularização do acesso ao registro. Realizada adequação da identificação (pintura de solo e hidrante) conforme IT 34/2019 – Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo.



‘DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal

ID	Tipo	Endereço	Município	Última Vistoria do CB	Situação	Vazão
13811	Subterrâneo	RUA PERNAMBUCO 12 PROXIMO A ESQUINA COM A RUA DOZE DE OUTUBRO	VALINHOS	22/12/2021	INOPERANTE	SECO

ID	Tipo	Endereço	Município	Última Vistoria DAEV	Situação	Vazão	Responsável(is)
13811	Subterrâneo	RUA PERNAMBUCO 12 PROXIMO A ESQUINA COM A RUA DOZE DE OUTUBRO	VALINHOS	Março/2023	INOPERANTE	SECO	Marcello / Ricardo Faria

ANTES





DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal

DEPOIS



Conclusão: Hidrante inoperante, seco. Possivelmente eliminado durante obra de substituição de rede na região. Necessário reconectá-lo na rede conforme indicado no P.A. 278/2022. Realizada adequação da identificação (pintura de solo e hidrante) conforme IT 34/2019 – Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo.



‘DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal

ID	Tipo	Endereço	Município	Última Vistoria do CB	Situação	Vazão
7902	Subterrâneo	RUA PARANA ENTRE A RUA MATO GROSSO E A RUA SANTA CATARINA	VALINHOS	22/12/2021	INOPERANTE	SECO

ID	Tipo	Endereço	Município	Última Vistoria DAEV	Situação	Vazão	Responsável(is)
7902	Subterrâneo	RUA PARANA ENTRE A RUA MATO GROSSO E A RUA SANTA CATARINA	VALINHOS	Março/2023	INOPERANTE	SECO	Marcello / Ricardo Faria

ANTES





‘DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal

DEPOIS

Conclusão: Hidrante inoperante. Possivelmente hidrante foi desconectado da rede durante substituição da rede que ocorreu na região. Registros acessíveis. Necessário reconecta-lo na rede conforme indicado no P.A. 278/2022 Necessária adequação da identificação (pintura de solo e hidrante) conforme IT 34/2019 – Corpo de Bombeiro da Polícia Militar do Estado de São Paulo.



‘DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal

ID	Tipo	Endereço	Município	Última Vistoria do CB	Situação	Vazão
13848	Subterrâneo	RUA CARLOS GOMES ESQUINA COM A RUA CASTRO ALVES	VALINHOS	22/12/2021	INOPERANTE	FRACA

ID	Tipo	Endereço	Município	Última Vistoria DAEV	Situação	Vazão	Responsável(is)
13848	Subterrâneo	RUA CARLOS GOMES ESQUINA COM A RUA CASTRO ALVES	VALINHOS	Março/2023	INOPERANTE		Marcello / Ricardo Faria

ANTES





‘DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal

DEPOIS



Conclusão: Hidrante inoperante. Possivelmente eliminado durante obra de substituição de rede na região. Necessário reconectá-lo na rede conforme indicado no P.A. 278/2022. Realizada adequação da identificação (pintura de solo e hidrante) conforme IT 34/2019 – Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo.



DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal

ID	Tipo	Endereço	Município	Última Vistoria do CB	Situação	Vazão
13814	Bica	ESTRADA DA FONTE SONIA SN PROXIMO A ESQUINA COM A AVENIDA DOUTOR ALTINO GOUVEIA	VALINHOS	22/12/2021	INOPERANTE	SECO

ID	Tipo	Endereço	Município	Última Vistoria DAEV	Situação	Vazão	Responsável(is)
13814	Bica	ESTRADA DA FONTE SONIA SN PROXIMO A ESQUINA COM A AVENIDA DOUTOR ALTINO GOUVEIA	VALINHOS	Março/2023	INOPERANTE	SECO	Marcello / Ricardo Faria



Conclusão: Não trata-se de um hidrante de água potável. Trata-se de um ponto desativado de carregamento de água bruta da lagoa ali existente. Sugere-se desconsiderar o local como ponto de abastecimento.



Considerações Finais:

É de fundamental importância a Autarquia, quando na exigência e dimensionamento de novos hidrantes urbanos, atentar-se ao exigido no item 5.1.9 da Instrução Técnica nº 34/2019. “A instalação de que trata o item 5.1 deve ser feita em redes de, no mínimo, 150 mm de diâmetro”.

É importante ainda, atentar-se também ao item 5.1.12 da mesma Instrução “O município ou a operadora do sistema de abastecimento de água, ao implantar novas redes de distribuição de água ou substituir as antigas, faça a previsão e a instalação dos hidrantes urbanos respectivos, atendendo ao disposto no item 5.1.1 a 5.1.1”. Durante as vistorias realizadas, deparou-se com essa situação em alguns casos: substituições de rede em que o hidrante existente não foi reconectado a rede.

Uma vez apresentado o presente relatório ao Corpo de Bombeiro de Bombeiros de Valinhos, sugerimos a manutenção das rotinas de vistoria já realizada pelo Corpo de Bombeiros afim de subsidiar a continuidade de toda e qualquer ação de manutenção pelo DAEV nos hidrantes urbanos.

Por fim, informamos que o DAEV, estará ainda disponibilizando, conexões (tampas e bujões) sobressalentes ao Corpo de Bombeiros, para que o mesmo possa fazer a imediata reposição destas peças em caso de necessidade, seja por extravio, furto ou qualquer outra necessidade.



**‘DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal**

Equipe Executora / Responsável:

Ricardo Faria

Divisão de Operação do Sistema de Água

Fábio Alexandre Massa

Técnico de Saneamento

Divisão de Operação do Sistema de Água

Marcello César Lino

Divisão de Operação do Sistema de Água

Diretor

Gestão:

Engº Rodrigo Basso

Departamento de Operação

Diretor

Engº Walter Gasi

Presidente DAEV



ANEXO I

NOVOS HIDRANTES IDENTIFICADOS E EM OPERAÇÃO PASSÍVEIS DE VISTORIAS E ADEQUAÇÕES



‘DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal

Nº	ID	Identificação	Endereço	Ponto de Referência
1	N/A	Ana Carolina	Rua Thereza Barbizan Lazaretti - Ana Carolina	no passeio do imóvel nº 76
2	N/A	Villa do Sol	Avenida Dois - Jardim São Marcos	defronte ao Residencial Villa do Sol
3	N/A	Le Village	Rua João Previtalle - Jardim São Marcos	no canteiro defronte ao Condomínio Le Village
4	N/A	Nações	Rua Frede Madsen - Nações	fundo da Rápido Luxo
5	N/A	Reserva do Alto	Rua Augusta Zacarias - Jardim Novo Horizonte	defronte ao Condomínio Reserva do Alto
6	N/A	Apaga Fogo	Rua Antonio Negrelo - Apaga Fogo	defronte ao Condomínio Via Verona
7	N/A	Imperial	Rua Itatiba - Jardim Imperial	ao lado do reservatório Jardim Imperial
8	N/A	Ecovilla	Rodovia dos Agricultores	defronte ao Condomínio Ecovilla
9	N/A	Reserva Itamaracá	Alameda Itaipava - Joapiranga	no fundo do condomínio Reserva do Itamaracá
10	N/A	CHR Hansen	Rua Dr. Marino Costa Terra	Passeio da indústria CHR Hansen
11	N/A	Alvorada	Av Remo Oscar Beseggio	defronte ao Condomínio Alvorada I
12	N/A	Vila Murano	Rua José de Oliveira, 515 - Chácara Silvânia	defronte ao Condomínio Vila Murano
13	N/A	Chácara Flora	Rua Marginal, esq com Rua Peróbas	Dentro do condomínio
14	N/A	Madre Maria Villac	Rua Benedito de Campos, Jardim América II	Na portaria do Condomínio Madre Maria Villac



ANEXO II

LISTA RESUMO DA OPERACIONALIDADE DOS HIDRANTES



‘DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal

LISTA-RESUMO DA OPERACIONALIDADE DOS HIDRANTES

Nº	ID	Tipo	Endereço	Situação	Observações
1	7420	Coluna	AVENIDA INDEPENDENCIA 1231 PROX A ESQ COM A RUA PEDRO ALVARES CABRAL	OPERANDO	
2	13840	Subterrâneo	RUA HUGO BAMPA DEFRONTE AO BLOCO 137 G	OPERANDO	
3	7882	Coluna	ESTRADA DO JEQUITIBA 1054 DEFRONTE AO RESIDENCIAL VILLAGGIO FIORENTINO	OPERANDO	
4	7433	Coluna	RUA ANTONIO CARLOS DEFRONTE A RUA DOUTOR HEITOR PENTEADO	OPERANDO	
5	13839	Subterrâneo	RUA ÍTALO BORDINI DEFRONTE AO BLOCO 122 C	OPERANDO	
6	8019	Coluna	RUA ANTONIO VALENTE 2860 PROX A ESQ DA RUA DOUTOR MARINO COSTA TERRA	OPERANDO	
7	12568	Coluna	RUA DOZE DE OUTUBRO 250 ESQUINA COM A ALAMEDA ARGEL	OPERANDO	
8	7851	Subterrâneo	AV ONZE DE AGOSTO DEFRONTE AO SUPERMECADO CAETANO	OPERANDO	
9	13815	Subterrâneo	RUA MARIA FONSECA DE CARVALHO DEFRONTE A RUA HORACIO SALES CUNHA	OPERANDO	
10	12553	Coluna	ROD MUNICIPAL DOS ANDRADAS 1662 DEFR AO CEJA – CENTRO EMPRESARIAL JOAQUIM ARICÓ	OPERANDO	
11	12551	Coluna	RUA TREZE DE MAIO ESQUINA COM A RUA ANTONIO CARLOS	OPERANDO	
12	12552	Coluna	ROD MUNICIPAL DOS ANDRADAS 1544 DEFRONTE AO COND RESIDL JD FIORELLA	OPERANDO	
13	12554	Coluna	RODOVIA MUNICIPAL DOS ANDRADAS 2500 ATRAS DO CONDOMINIO SANTA ROSA	OPERANDO	
14	12555	Coluna	RUA ALBERTO JULIANO SERRA COM RUA ROSINA FOLEGATTI FERRARI – JD S. CECÍLIA	OPERANDO	
15	12567	Subterrâneo	RUA OROZIMBO MAIA 21 ESQUINA COM A RUA DOZE DE OUTUBRO	OPERANDO	
16	13813	Subterrâneo	RUA PAULO PRADO ESQUINA COM A RUA ENGENHERIO ANTONIO MAYER	OPERANDO	
17	13843	Subterrâneo	RUA FELICIO PERCEGHETI DEFRONTE AO BLOCO 102D	OPERANDO	
18	13841	Subterrâneo	RUA LUIZ BARBISAN DEFRONTE AO BLOCO 95L	OPERANDO	
19	7855	Coluna	RUA JOAO BISSOTO FILHO 1685	OPERANDO	
20	7881	Coluna	RUA OROZIMBO MAIA 405 DEFRONTE AO CONDOMINIO CEDROS DO LIBANO	OPERANDO	
21	7618	Coluna	RUA DOUTOR ERALDO AURELIO FRANZESE 389 DEFRONTE AO COND OURO VERDE	OPERANDO	
22	8348	Coluna	RUA MARTINHO LEARDINE ESQUINA COM A RODOVIA VISCONDE DE PORTO SEGURO	OPERANDO	
23	7611	Coluna	RUA DOUTOR ADEMAR DE BARROS 629 - RESERVA DAS PALMEIRAS	OPERANDO	
24	7612	Coluna	RUA PAIQUERE 540 DEFRONTE AO SHOPPING VALINHOS	OPERANDO	
25	7614	Coluna	RUA PAIQUERE 465 RESIDENCIAL ATHENAS	OPERANDO	
26	13812	Subterrâneo	RUA PAIQUERE ESQUINA COM A RUA DAS ARARAS	OPERANDO	
27	7615	Coluna	RUA PAIQUERE 530 RESIDENCIAL PORTAL DO QUIRIRIM	OPERANDO	
28	8359	Coluna	RUA JOAO UBIALI 333 DEFRONTE AO RESIDENCIAL QUINTA DO PORTO	OPERANDO	
29	8355	Coluna	ALAMEDA ITAIPAVA 1208	OPERANDO	
30	13810	Subterrâneo	RUA IZABEL DE ABREU PINHEIRO ESQUINA COM A RUA EMILIO ROMANETTI	OPERANDO	



‘DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal

31	15077	Coluna	RUA ETTORE BERTOLI SN DEFRONTE AO CONDOMINIO VILAGGIO DI NAPOLI	OPERANDO	
32	15078	Coluna	RUA EUNICE APARECIDA BARONI ESQUINA COM A RUA DOUTOR ANTONIO B FERRAZ	OPERANDO	
33	15079	Coluna	RUA LUIS CARLOS BRUNELO ESQUINA COM A RUA GERALDO DE GASPERI	OPERANDO	
34	13844	Coluna	AVENIDA CAMPO SALES 2535 – EM FRENTE AO VIVENDA DAS QUARESMEIRAS	OPERANDO	
35	13850	Subterrâneo	RUA JOAO BISSOTO FILHO 1690 NO INTERIOR DO COND. L MAISON BLANCHE	OPERANDO	
36	14983	Coluna	PRACA MOINHO VELHO BOM RETIRO ESQUINA COM A RUA ANTONIO CAPOVILA	OPERANDO	
37	15042	Coluna	RUA SALVADOR PLINIO SIGRISTI ENTRE A RUA VALMIR ANTONIO CAPELARI E A RUA ANTENOR BAGNI	OPERANDO	
38	13849	Subterrâneo	RUA NEIDE MADIA PROXIMO A ESQUINA COM A RUA TRES - VILLAGE DE ITAMARACÁ I	OPERANDO	
39	15025	Coluna	RUA JOAO BISSOTO FILHO AO LADO DO COND RESIDENCIAL SAN MARINO	OPERANDO	
40	15100	Coluna	RUA ELZO PREVITALE DEFRONTE A RUA MADRE MARIA DO CALVARIA	OPERANDO	
41	11278	Coluna	AVENIDA ELZO PREVITALE 880 PROXIMO A ESQUINA COM A RUA VERGINA F SCAPIM	OPERANDO	
42	12570	Coluna	RUA PASTOR OSVALDO CECCON DEFRONTE A RUA COIMBRA	OPERANDO	
43	13851	Subterrâneo	RUA LOURENCO BARBIZAN ESQUINA COM A RUA ANTONIO BRESSAN	OPERANDO	
44	13846	Subterrâneo	RUA JOSE GOTARDO VICENTIM ESQUINA COM A RUA HUM	OPERANDO	
45	13845	Subterrâneo	RUA ENG SILVIO NATALINO SPIANDORELLI PROX DA ESQ COM A RUA ROSANA AP CRISOTOMA FERLAN	OPERANDO	
46	14982	Subterrâneo	AVENIDA PAULISTA DEFRONTE A RUA AMERICANA	OPERANDO	
47	14984	Subterrâneo	RUA DOM JOÃO VI ESQ COM A AVENIDA INDEPENDÊNCIA	OPERANDO	
48	26780	Coluna	AVENIDA DOUTOR ALTINO GOUVEIA 505 ENTRE AS LAGOAS DO CLT	OPERANDO	
49	12569	Coluna	RODOVIA FLAVIO DE CARVALHO PROXIMO A ESQUINA COM A RUA JOSE GUIARDELLO	OPERANDO	
50	13847	Subterrâneo	RUA FRANCISCO GLICERIO, 1176	OPERANDO	
51	14996	Bica	ESTRADA DO JEQUITIBA ESQUINA COM A RUA EZEQUIEL BENEDITO SILVA NO INTERIOR DO DAEV	OPERANDO	
52	11282	Bica	RUA VITAL BRASIL ESQUINA COM A AVENIDA ONZE DE AGOSTO – ETA I	OPERANDO	
53	N/A	Coluna	AV GESSY LEVER, DEFRONTE AO CONDOMINIO AO PORTO DO SOL	OPERANDO	
54	N/A	Coluna	JARDIM MORUMBI	OPERANDO	
55	N/A	Coluna	RUA MARTINHO LEARDINE, 515 – LATERAL DO CONDOMÍNIO MONTEROSSO	OPERANDO	
56	N/A	Coluna	RUA PEDRO LEARDINI, 442 – PORTARIA DO VILA TOSCANA - CHÁCARAS - SILVÂNIA	OPERANDO	
57	N/A	Coluna	RUA JOÃO UBIALI – RESIDENCIAL TABAPUÃ	OPERANDO	
58	N/A	Coluna	RODOVIA VISCONDE DE PORTO SEGURO, EM FRENTE AO RESIDENCIAL YPE DOURADO	OPERANDO	
59	N/A	Coluna	AV INVERNADA, EM FRENTE SUPERMERCADO DALBEN	OPERANDO	
60	N/A	Subterrâneo	RUA DOS MANACÁS EM FRENTE A EMEB PENHO CONTE	OPERANDO	
61	N/A	Coluna	AV OROZIMBO MAIA, EM FRENTE AO RESIDENCIAL VALENÇA	OPERANDO	
62	N/A	Subterrâneo	FRANCISO ANTONIO POZUTO	OPERANDO	
63	N/A	Coluna	AV ARQUITETO CLAYTON ALVES CORREA, VALE VERDE – NA PORTARIA DO BAIRRO	OPERANDO	
64	N/A	Coluna	RUA ANTONIO F. JULIANO, ESQ COM AV. ALCINDO MARCON, VALE VERDE – PORTARIA DO CLUBE	OPERANDO	



‘DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal

65	N/A	Subterrâneo	RUA CAMPOS SALLES, 1192	OPERANDO	
66	N/A	Coluna	RUA VEREADOR ANTONIO DE OLIVEIRA, DEFRONTE AO VILLAGE SANTA CLARA	OPERANDO	
67	N/A	Coluna	RUA GILDO TORDIN, DEFRONTE AO RESIDENCIAL COLLINE DI PARMA	OPERANDO	
68	N/A	Coluna	RUA GILDO TORDIN, NO FUNDO DO CONDOMÍNIO PORTO DO SOL	OPERANDO	
69	N/A	Coluna	RUA FIORAVENTE AGNELLO, EM FRENTE AO CONDOMINIO VILLAGIO VENETO	OPERANDO	
70	N/A	Coluna	ESTR PARQUE VALINHOS ESQ COM ESTR DOS JEQUITBAS – FUNDOS DO MOINHO DE VENTO	OPERANDO	
71	N/A	Coluna	RUA ITAIU, ESQ COM AV CELESTINO JOSÉ DOS SANTOS – SÃO BENTO DO RECREIO (AO LADO GM)	OPERANDO	
72	N/A	Coluna	RUA AMÉRICO CONTE, 91	OPERANDO	
73	N/A	Coluna	AV REMO OSCAR BESEGGIO, EM FRENTE AO CONDOMINIO MORADA DO VALE	OPERANDO	
74	N/A	Subterrâneo	RUA THEREZA BARBIZAN LAZARETTI - ANA CAROLINA	OPERANDO	Necessário adequações as normas
75	N/A	Coluna	AVENIDA DOIS - JARDIM SÃO MARCOS	OPERANDO	Necessário adequações as normas
76	N/A	Coluna	RUA JOÃO PREVITALE - JARDIM SÃO MARCOS	OPERANDO	Necessário adequações as normas
77	N/A	Coluna	RUA FREDE MADSEN - NAÇÕES	OPERANDO	Necessário adequações as normas
78	N/A	Coluna	RUA AUGUSTA ZACARIAS - JARDIM NOVO HORIZONTE	OPERANDO	Necessário adequações as normas
79	N/A	Coluna	RUA ANTONIO NEGRELO - APAGA FOGO	OPERANDO	Necessário adequações as normas
80	N/A	Coluna	RUA ITATIBA - JARDIM IMPERIAL	OPERANDO	Necessário adequações as normas
81	N/A	Coluna	RODOVIA DOS AGRICULTORES	OPERANDO	Necessário adequações as normas
82	N/A	Coluna	ALAMEDA ITAIPAVA - JOAPIRANGA	OPERANDO	Necessário adequações as normas
83	N/A	Coluna	RUA DR. MARINO COSTA TERRA	OPERANDO	Necessário adequações as normas
84	N/A	Coluna	AV REMO OSCAR BESEGGIO	OPERANDO	Necessário adequações as normas
85	N/A	Coluna	RUA JOSÉ DE OLIVEIRA, 515 - CHÁCARAS SILVÂNIA	OPERANDO	Necessário adequações as normas
86	N/A	Coluna	RUA MARGINAL, ESQ COM RUA PERÓBAS	OPERANDO	Necessário adequações as normas
87	N/A	Coluna	RUA BENEDITO DE CAMPOS, JARDIM AMÉRICA II	OPERANDO	Necessário adequações as normas
88	13842	Subterrâneo	RUA LUIZ BARBISAN DEFRONTE AO BLOCO 252C	INOPERANTE	
89	8341	Coluna	RUA CARLOS PENTEADO STEVENSON 10	INOPERANTE	
90	15101	Subterrâneo	RUA VALMIR ANTONIO CAPELARI ESQUINA COM A RUA ARNALDO LUIS CAMARGO	INOPERANTE	
91	14981	Coluna	RUA VITORIO BARON ENTRE RUA DO OURO E RUA DOS DIAMANTES	INOPERANTE	
92	13811	Subterrâneo	RUA PERNAMBUCO 12 PROXIMO A ESQUINA COM A RUA DOZE DE OUTUBRO	INOPERANTE	
93	7902	Subterrâneo	RUA PARANA ENTRE A RUA MATO GROSSO E A RUA SANTA CATARINA	INOPERANTE	
94	13848	Subterrâneo	RUA CARLOS GOMES ESQUINA COM A RUA CASTRO ALVES	INOPERANTE	
95	13814	Bica	ESTRADA DA FONTE SONIA SN PROXIMO A ESQUINA COM A AVENIDA DOUTOR ALTINO GOUVEIA	INOPERANTE	Água bruta, sugere-se exclusão do hidrante